

格力空调通用维修技术资料

一：格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小，也就是说比较精确，不过也是最容易坏的！常见故障就不说了！说2个不好查的：1 制冷时 20 分钟左右压机停；2 制热外风机不工作；很大可能都是室内管温问题！[适用所有定频机]

二：普通分体机

1: 就是带灯箱的 E1 表现为一开机立刻停，除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法：将控制板的 OVC 线与零线短接，仍是 E1 为控制板坏，不显示 E1 那就是高压保护开关等断开]2: E3 故障有的机器根本就没有低压保护开关，可是换了所有控制元件还是解决不了问题，原来是现在的很多控制板都是通用的，只要把控制板上的 LPP 线与零线短接就可以了！

三：变频冷静王维修资料

- 1 排气温度保护：当 T 排气高于 115 度时，压机停，小于 90 度压机停已达三分钟后恢复运行；
- 2 防冻结保护：当 T 内管小于 -1 度，压机停，大于 6 度压机停已达三分钟后恢复运行；
- 3 过电流保护：当 I 总大于 D 时，压机停，外风机延时 30 秒停制冷时 32 机 D=10A，25 机 D=8A；制热时 32 机 D=13A，25 机 D=10A
- 4 过负荷保护：当 T 管大于 62 度时，内风机按设定风速运行，压机停。T 管：制冷时是室外热交换器温度，制热时是室内热交换器温度。
- 5 室内、外故障显示：D1，D2，D3 为内机灯，LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A 压机停且有故障时 LED1 亮；B 室外环境温度有故障时 LED3 亮；C 室外管温有故障时 LED2 亮；D 模块保护时 LED1 闪烁；E 压机过载时 LED2 与 LED3 同时闪烁；F 排气温度有故障时 LED1，LED2，LED3 全亮；G 室内 D1 压机运行时亮；H 室内 D2 时通讯指示，正常时闪烁；I 室内 D3 是感温包指示灯，有故障时闪烁。
- 6 功率模块：各线功能
1 号线：W 相的负端控制信号；2 号线：W 的正端控制信号；3 号线：V 的负端控制信号；4 号线：V 正端控制信号；5 号线：U 的负端控制信号；6 号线：U 正端控制信号；7 号线：地线；8 号线：+5V 线；9 号线：+12V 线；10 号线：模块保护信号线[模块保护有：过热，过流，欠压保护，保护时模块有微秒极的信号输出]

四：变频柜机 E1-E5

- E1：压机过流，过热，排气过高，模块保护；
- E2：室内防冻结保护；
- E3：室内温度感温包开，短路；
- E4：室内管温开，短路；
- E5：室内外通讯故障。

五：定频机故障代码：

- E1：压缩机高压保护
- E2：蒸发器防冻结保护
- E3：压缩机低压保护

E4: 压缩机排气温度过高保护

E5: 过电流（低电压保护）

奥克斯空调维修技术资料

奥克斯空调维修技术资料

第五章 常见故障维修

第一节 空调器常用检修工具及使用

1、压力表

制冷剂泄漏是空调器常见故障，为对系统中制冷剂量是否充足进行检测，常用到压力表，压力表是氟利昂制冷系统中常用的检测工具，它的外壳直径从 60mm~250mm，有多种规格，适合空调器制冷系统使用的真空压力表量程为 $-0.1\text{MPa} \sim$

2.5MPa，如图 2-33 所示，

压力表常与三通修理阀配套使用，顺时针旋转三通修理阀旋钮，可使阀孔缩小，顺时针旋转旋钮到底时，相应配管与室外机组气路切断，逆时针旋转旋钮时，阀孔扩大，相应配管与室外组气路导通，制冷系统与三通修理阀上的压力表始终是导通的，与旋钮的位置无关，通过与三通修理阀开关的配合，可以实现对制冷系统抽真空、充注制冷剂及测试压力等。

2、胀管器

两根铜管对接时，需要将一根铜管插入另一根铜管中，这时往往需要将被插入铜管的端部的内径胀大，以便另一根铜管能够吻合地插入，只有这样才能使两根铜管焊

接牢固，并且不容易发生泄漏，胀管器的作用就是根据需要对不同规格的铜管进行胀管。胀管时，首先将退火的铜管放入管钳相应的孔径内，铜管伸出夹管钳的长度随管径的不同而有所不同，管径大的铜管，胀管长度应大一点，管径小的铜管，胀管长度则小一点，对于Φ8的铜管，一般胀管长度为10mm左右，拧紧夹管钳两端的螺母，使铜管被牢固地夹紧，插入所需口径的胀管头，顺时针缓缓旋转胀管器的螺杆，胀到所需长度为止，胀管器实物如图2-34，结构如图2-35所示。

3、扩口器

扩口器用于为铜管扩喇叭口，以便通过配管将分体式空调器室内外机组连接起来，扩口时，先将退火的铜管套上连接螺母，然后将铜管放入夹管钳相应的孔径内，铜

管露出夹钳的
收藏 分享

顶
踩

沙发

梁维江

发表于 2007-4-14 10:37 | 只看该

作者



版主



高度为铜管直径的五分之一，拧紧夹管钳两端的螺母，用扩口顶压器的锥形头压在管口上，顺时针缓慢旋转螺杆，将管口挤压成喇叭口，如图2-35所示：

4、割管刀

在修理安装空调时，经常需要使用到割管刀切割不同长度和直径的铜管，割管刀有不同的规格，结构如图 2-36 所示：

切割铜管时，须将铜管放到割管刀的两个滚轮之间，顺时针旋转进刀钮，将铜管卡在割刀与滚轮之间，然后边旋转进刀钮，边绕铜管旋转割管刀，旋转进刀钮时，用力一定要均匀柔和，否则可能会将铜管挤压变形，铜管切断后，还要用绞刀将管口边缘上的毛刺去掉，以防止铜屑进入制冷系统。

5、弯管器

弯管器是用来改变铜管的形态、将铜管加工成所需要的形状的工具，弯管器有大小多种规格，适合弯制半径小于 20mm 的铜管，弯管时，先将已退火的铜管放进弯管器的轮子槽沟内，将夹管钩锁紧，慢慢旋转手柄直到所需的角度为止，如图 2-37 所示：

TOP

板凳

 发表于 2007-4-14 10:40 | 只看该作者

梁维江

第二节 电气控制系统维修案例

案例一、可控硅坏、室内机噪音

机器型号：KFR-23GW/HA

故障现象：关机后，室内风机慢慢转动，开机后发出刺耳噪声。

版主



原因分析：根据用户反映及现象分析，初步判断为室内电机供电故障，检查室内风机供电电压，关机状态下电机上有 100V 电压，关机后室内电机仍缓慢连续运行，室内电机发热使塑料的电机架遇热变形，塑封电机位置偏移，这样则导致贯流风叶要与底盘相碰，发出难听的噪音，

而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。

解决措施：换主控板。

经验总结：分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的，当电源电压较低或波动较大时，会造成可控硅单相击穿，停机时室内风机仍有电压，电机仍会慢转，由于可控硅为单相击穿，电机供电电源非正弦波形，电机运转不平稳，噪音较大。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行

机器型号：KFR-32GW/HY

故障现象：关机后，室内风机不停、未开机风机就运行。

原因分析：根据用户反映故障现象，通电即发现室内风机运行，用遥控开机后关机，室内风机仍在运行，初步判断为室内电机供电故障，检查室内风机供电电压，通电状态或关机状态下电机上有 158V 电压输出，因此通电后室内电机就运行，由此判定为风机控制可控硅损坏。

地板

 发表于 2007-4-14 10:40 | 只看该作者

解决措施：更换同型号控制器后试机正常。

经验总结：分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的，当电源电压较低或波动较大时，会造成可控硅单相击穿，停机或关机时室内风机仍有电压，室内风机不能关闭。

案例三、遥控器接收器坏

机器型号：KFR-32GW/H

故障现象：遥控不开机

梁维江

原因分析：检查遥控器，用遥控器对准普通收音机，按遥控器上的任何键，收音机均有反映，说明遥控器属正常，故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖，检查 220 伏输入电源及 12 伏与 5 伏电压均正常，用手动启动空调，空调能正常启动运转，说明主控板无问题，故障部位在遥控接收器元器件上，经检查，发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小，只有几 kΩ，质量好的瓷片电容应该在 10000MΩ 以上，漏电流偏大而引起的遥控不接收。

解决措施：将 103 电容直接剪除或更换显示板后，空调器一直运转正常。

经验总结：造成不接收遥控信号的原因很多，除上述电容漏电外，无件虚焊也会造成不接收，另外空调使用环境对遥控接收影响很大，当环境湿度高时，冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结，线路板发霉，绝缘性能下降，焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵，清洁线路板，用吹风机干燥处理后，在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶，遥控能够正常接收。用收音机 AM 档可检测遥控器是否发射信号，如手动开机后空调运行正常，可以排除主控板故障，由此可确定问题出在接收器，维修时不能简单地更换配件，尤其是短期内重复维修时，应仔细分析一下配件损坏原因。

TOP

梁维江

5 楼

 发表于 2007-4-14 10:41 | 只看该作者

案例四、温度传感器故障

• 机器型号：KFR-71LW/FS

• 故障现象：空调制热效果差，风速始终很低。

版主



•原因分析：上门检查，开机制热，风速很低，出风口很热，转换空调模式，在制冷和送风模式下风速可高、低调整，高、低风速明显，证明风扇电机正常，怀疑室内管温传感器特性改变。

解决措施：更换室内管温传感器后试机一切正常。

经验总结：空调制热时，由于有防冷风功能，室内温传感器室内换热器达到 25 摄氏度以上时内风机以微风工作，温度达到 38 摄氏度以上时以设定风速工作。

以上故障首先观察发现风速低，且出风温度高，故检查风机是否正常，当判定风速正常后，分析可能传感器检查温度不正确，造成室内风机不能以设定风速运转，故更换传感器。

温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例，要准确判断首先要了解其功能，空调控制部分共设有三个温度传感器：

1、室温传感器：主要检测室内温度，当室内温度达到设定要求时，控制内外机的运行，制冷时外机停，内机继续运行，制热时内机吹余热后停。

2、室内管温传感器：主要检测室内蒸发器的盘管温度，在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到 25 度，室内风机不运行，达到 25 摄氏度以上 38 摄氏度以下时内风机以微风工作，温度达到 38 摄氏度以上时以设定风速工作；当室内盘管温度达到 57 摄氏度持续 10S 时，停止室外风机运行，当温度超过 62 摄氏度持续 10S 时，压缩机也停止运行，只有等温度下降到 52 摄氏度时室外机才投入运行，因此当盘管阻值比正常值偏大时，室内机可能不能起动或一直以低风速运行，当盘管阻值偏小时，室外机频频停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用，当室内盘管温度低于 -2 摄氏度连续 2 分钟时，室外机停止运行，当室内管温度上升到 7 摄氏度时或压缩机停止工作超过 6 分钟时，室外机继续运行，因此当盘管阻值偏大时，室外机可能停止运行，室内机吹自然风，出现不制冷故障。

3、室外化霜温度传感器：主要检测室外冷凝器盘管温度，当室外盘管温度低于 -6 摄氏度连续 2 分钟时间，内机转为化霜状态，当室外盘管传感器阻值偏大时，室内机不能正常工作。

TOP

梁维江

6 楼

发表于 2007-4-14 10:41 | 只看该作者

案例五、空调不制冷、通讯故障

机器型号：KFR-70LW/A

版主

故障现象：室内机“运行”灯闪（其余灯灭），内外机不工作

原因分析：根据用户反映的情况，开机工作正常，未出现用户反映的情况，但



大约 30 分钟后，内外机停止工作，控制面板上运行灯闪烁，按任何键空调都没反应，拔掉电源重新试机，机器能正常工作，但 30 分钟后又出现同样故障，因停机之前空调制冷正常，因此系统上不会存在问题，初步判断为外界信号问题，从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障，测量内外机信号连接线正常，因此外界信号干扰问题。

解决措施：在电脑板信号线间并联上 103 瓷片电容，或者更换华发生产的抗干扰 C3Y 电脑板后故障消除。

经验总结：在维修时，要善于观察故障时面板的指示状态，根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路，无数码显示功能的“定时指示灯”闪 1 次/秒，如有数码显示功能则会显示 E2 代码，三相 A 系列“温度灯”闪，其余指示灯全灭。

案例六、外界信号干扰

机器型号：KFR-32GW/HV

故障现象：工作时无规律自动停机，并伴有蜂鸣器异常连续叫声。

原因分析：检查遥控器正常，应急正常，说明电源供电，主板正常，测量内机各传感器正常，据用户讲同时购买同型号的两台空调，一台正常，另一台有故障，怀疑有干扰源存在，发现有故障机器的房间装有电子整流式的节能灯，每当关掉灯后，机器正常。打开灯后，测量接收头信号输入端有 2V 的交流电，关掉灯后，遥控器不操作时测量电压为 0V 机器正常。

解决措施：建议用户更换品牌的电子整流的日光灯后，机器正常。

经验总结：电子式整流日光灯产生的频率，波形叠加到遥控发射的红外波形上，引起机器接收不正常，产生频率干扰源，在维修此类故障前，应仔细询问用户的使用情况以及实地观察机器使用的外部环境。空调信号干扰源分为：电源质量差的电磁干扰、频率干扰、红外线干扰，此故障属于前者。在处理时，可在遥控接收头前增加一块透明的深色滤光挡板，或在接收板线束上增加一磁环，也可更换更改后的控制器。

TOP

梁维江

7 楼

 发表于 2007-4-14 10:42 | 只看该作者

案例七、电源相序保护

机器型号：KFR-120LW/A

故障现象：开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪，系统停机

原因分析：根据故障代码判定为室外机保护，强制运转压缩机，能正常工作，检

版主



查压力开关等都正常，电源也正常，初步断定为相序检测保护，换相序后开机，压缩机突然反转，于是证实是属于相序检测板故障。

解决措施：更换室外机检测板后空调运行正常。

经验总结：根据故障代码，逐个排除，维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验，检测故障时应遵循有间到繁，避免走弯路（根据以上所述，调整相序后，开机压缩机反转，此时只需调整压缩机接线，使压缩机正转，问题即可解决），A 系列采用三相电源，在安装时安装人员有时将相线与零线接反也造成压机不启动，在维修时要特别注意。

案例八、FS、DS 控制面板按键失灵

机器型号：KFR-51LW/DSY

故障现象：控制面板按键失灵，遥控器可以操作

原因分析：因遥控操作能够接收，因此可以排除是主电脑板问题，经查为常州弘都生产显示板上按键扫描用的 D1~D12 二极管使用了低频二极管 IN4007，而主程序对于按键的处理为高频；使个别的控制面板与其本身的主板不兼容，在按键操作时主程序不能正确的响应按键发出的信号，导致按键操作失灵。该故障的控制面板和主板不配套主要发生在 2004 年 2 月以前常州弘都电子有限公司生产的产品。

解决措施：发现此类故障时，可以用常州弘都电子有限公司 2004 年 2 月以后的生产的控制面板进行更换或者用其他公司与我公司配套的控制面板更换，也可将控制面板上的 D1~D12 二极管更换为 IN4148 高频管。

经验总结：除 DS 存在按键失灵外，FS (Y) 温度调节按钮失灵也可能失灵，显示面板设计时考虑按键手感留的间隙较小，塑胶分厂塑料面板按键变形，与中面板间隙太小造成操作失灵，遇到此种故障只需更换同型号控制面板。

案例九、压缩机低压不启动

机器型号：KFR-32GW/HY

故障现象：开机外机压缩机不启动

原因分析：开机室内机工作正常，控制器外机压缩机电压输出正常，测量压缩机电容正常，因此为压缩机问题，测量压缩机各绕组，阻值正常，当测量用户电压时，发现电压只有 198V，但在标设计标准范围之内，应为压缩机（48D129）启动性能差。

解决措施：更换一 35UF 压缩机专用电容，并在压缩机电容上并联一只辅助启动器，空调开启正常，不须更换压缩机。

发表于 2007-4-14 10:42 | 只看该作者

案例十、压缩机电容、风机电容

机器型号：KFR-32GW/A

故障现象：制冷时，压缩机一启动，空气开关跳闸。

原因分析：该空调开机制冷运行，压缩机一启动即跳闸，单独试内机运行正常，因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线 L、N 线两端电阻为 ∞ ，确定两线无短路或对地短路现象，然后逐一检查室外机器件，当检查到压缩机电容时，发现该电容击穿短路。

解决措施：更换压缩机电容，试机正常。

经验总结：空调压缩机启动即跳闸的情况，首先应检查电源 L 和 N 线是否短路，再确认是室内还是室外问题，继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。

梁维江

案例十一、外机风扇电容坏

产品型号：KFR-71LW/DS

故障现象：停机频繁，效果差

原因分析：该空调安装一年多，使用地为一餐馆，电源 220 伏，用户反映空调工作一段时间后，一会儿制冷一会不制冷，不能正常工作，上门检查压力为 5Kg，电流为 12.5A，怀疑冷凝器太脏，清洗冷凝器后故障未排除，观察室外机发现空调工作时外风扇电机转速慢，工作 30 分钟外风机停，压缩机电流上升停机，此时检查风扇电机绕组开路，电机外壳很烫，待电机冷却后测量绕组阻值正常，判断风机电容坏。•解决措施：更换风机和电容，试机工作正常。

经验总结：根据检测可以断定：由于风扇电容失效造成风机保护，风机停转后系统散热不良，致使压机过流停压机，三分钟后压机再启动，如此反复，造成频繁开停，由此故障可以看出，有些故障产生的原因是多方面的，是电控与系统相互影响产生的，因此，在维修时要认真细致地检测观察，避免走弯路。

版主



案例十二、变压器坏

机器型号：KFR-61LW/FS

故障现象：开机无反映

原因分析：根据故障分析，首先检查电源，有 220V 输入，排除电源问题，测量电源插头 L、N 电阻为无穷大，可能保险丝烧坏或变压器烧坏，打开室内机面板检查主板检查，保险丝良好，测量变压器时，发现初级断路。

解决措施：更换变压器，试机正常，故障排除。

经验总结：在维修时如遇整机上电无反应，应先从电源电路着手，这样快捷而准确查出故障所在。

TOP

9 楼

发表于 2007-4-14 10:43 | 只看该作者

案例十三、交流接触器

机器型号：KFR-70LW/A

故障现象：不制热

原因分析：开机制热，外风机转，压机不转，四通阀吸合，测内板四通阀继电器输出，测交流接触器供电正常，强制按下交流接触器，压缩机起动，再测交流接触器线圈已断路。

解决措施：更换交流接触器试机正常。

梁维江

经验总结：不制热如果内机供电正常，外风机、四通阀吸合正常，压缩机不动作，应首先查接触器是否吸合，线圈阻值是否正常，然后再查压缩机问题，交流接触器损坏一般都为线圈烧、触点松动、脏、烧焦等。

版主



案例十四、电源线路问题

产品型号：KFR-32GW/H

故障现象：不制冷

原因分析：上电开机，内机工作正常，观察外机，压机启动时发出“嗡”声，不能正常启动，测电压由 230 伏降为 138 伏，压机保护，认定电源有问题，查用户电源插座，发现装修工把接地线当零线使用，处理后试机正常。

解决措施：把地线与零线接对

经验总结：安装时一定要用 N 端接零线，不能用接地线代替，地线与零线接反，还可能造成空气开关跳闸，新装机出现此问题时要重点检查电源，有时电源线过细，空调启动时电流大，在导线上产生大压降也会造成启动困难。除电源线问题外，空气开关大小往往也造成启动跳闸。

TOP

10 楼

梁维江

发表于 2007-4-14 10:44 | 只看该作者

版主



制冷系统故障是我们维修当中常风的故障，故障现象也是五花八门，千奇百怪，但还是有规律可循，有经验可借鉴。这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤，虽不是必须的，但是维修时应顺着此思路进行检修。

一、制冷系统检修要点

1、观察内外机的工作情况：如指示灯板的显示情况，内机是否工作，风速输出是否正常，外机风扇、压缩机是否运行，从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。

2、检测空调器各项数据：

A、空调流水情况，一般内机滴水连续空调正常，但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。

B、进出风口温差，正常的进出风温差应在 12-14 度，但也会受环境温度、风速的影响。

C、测量系统管路压力值，一般制冷时低压力在 0.45Mpa-0.50Mpa，制热时高压压力在 1.8Mpa-2.2Mpa 之间，但压力要受环境温度影响，空调进风温度越高，排气压力越高，冷凝温度越高，反之则小；空调负荷越大，吸气压力越高，蒸发温度升高（蒸发器正常蒸发温度在 5-7 度之间）。

二、制冷系统故障类型

1、制冷系统堵：常常发生在毛细管及干燥过滤器处，因为这两个地方是系统中最狭窄的地方，常见的堵塞原因有三种：脏堵、冰堵及焊堵。

A、脏堵一般发生在毛细管的进口处，是因系统内的污物（如焊渣、锈宵、氧化皮等）堵塞了管路，检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常，另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。

B、冰堵一般发生在毛细管的出口处，是因系统含有水分，在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处，判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵，或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间，说明是冰堵，冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。

C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处，现象与脏堵冰堵差不多，多发生在新装机上。

2、制冷系统漏：空调制冷制热的载体是制冷剂，如系统出现漏点，制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷，而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钎子裂、连接管等处，要检查时可先进行目测，重点检查连接管各

11 楼

 发表于 2007-4-14 10:44 | 只看该作者

接头处，泄漏处一般都有油迹。

3、四通阀故障，通常发生在制热时，四通阀吸合不好、串气或卡死，引起制热性能差，在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好，在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。

4、单向阀故障，单向阀在制冷时直接导通，但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管，当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时，制热在受影响，因此如果空调制冷正常但制热差时，在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。

案例一：外机毛细管冰堵

机器型号：KF-32GW/HY

故障现象：不制冷

梁维江

原因分析：上门检查空调在刚开机时制冷正常，约 25 分钟后空调压力、电流降低，用户反应此空调曾换过压缩机，因此排除压缩机本身故障。由于开机 25 分钟内制冷基本正常，因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵，打开室外机顶板，观察发现毛细管出口处结霜，用打火机烤结霜处，压力电流恢复正常，判断为系统冰堵，后经了解为更换压缩机时正好下雨，有水份进入系统。

版主



解决措施：将制冷剂回收室外机，在外机低压管处加装干燥过滤器，重新排空开机运行，直至冰堵完全消除，拆掉干燥过滤器，开机制冷效果正常。

经验总结：维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水，否则容易形成冰堵。在判断是冰堵还是脏堵时可以观察外机毛细管处，若结霜的位置是从毛细管进口处开始，则为脏堵，若是从毛细管出口处开始则为冰堵。

案例二：外机毛细管脏堵

故障机型：KFR-70LW/FS


故障现象：制冷效果差

原因分析：上门开机检查，机器能正常运转，检查室内机过滤网及换热器、室外机换热器都比较干净不会影响到制冷效果。查室内外风机电容及各项参数正常，测电压 220V、电流 13.5A、低压压力 0.4MPa、无加长管线，室外机压缩机运转也正常，表面看来也未发现节流现象。机器大约运转 20 分钟后，再次测量电流及压力，发现电流为 15A、系统压力为 0.3MPa，制冷效果变差，根据：测量数据分析系统有堵或有节流的地方，检查室内外机之间连接管并无问题，不存

在节流现象，考虑节流装置（毛细管）位于室外机，因此着重检查室外机毛细管，观察

TOP

12 楼

发表于 2007-4-14 10:45 | 只看该作者

发现连接分配器的毛细管有两组略结霜，由此可以判断是该组毛细管问题，将该分配器与毛细管焊开，发现分配器内部过滤网已经被油泥及异物堵住，但未堵死，从而导致该组毛细管的流量不足而引起节流、结霜。

解决措施：将该机器分配器更换新件后，系统进行氮气清洗，抽真空，充氟后整机进行，效果良好。

经验总结：对于一些反映制冷性能较差的机器，应综合考虑，但应有清晰的处理思路，由主到次，由表及里，由外到内进行逐步的查找，一般要考虑以下情况

1、考虑机器是否正常工作。

2、室内外机散热情况如何，考虑使用场所有无影响。

3、考虑室内外风机转速影响散热。

4、测量各项参数是否正常，从而分析原因。

5、机器有无管线加长，考虑加长管线对机器性能的影响。

6、室外机压缩机有无偷停现象，考虑间歇工作的影响。

7、系统有无节流，考虑冷媒流量对制冷性能的影响。

梁维江

版主



案例三：内机蒸发器分液毛细管堵

机器型号：KF-120LW/A

故障现象：制冷效果差

原因分析：此机为新装机，两器干净，内外机通风正常，检查用户电源正常，内机出风正常，检测室内机进风口温差偏小，观察室外机连接管处，发现低压管处结霜，因此判断系统氟利昂过多，放掉部分氟利昂后效果更差，分析错误，因此分析系统存在截流，打开室内机面板，触摸蒸发器，发现蒸发器上下部分温差明显偏高，再用手摸内机蒸发器分液毛细管，发现下两路毛细管只有微冷并有轻微结霜，因此判断为此两路毛细管阻。

解决措施：焊下此两路毛细管，出现毛细管口处有焊液将毛细管出口处阻塞，更换毛细管后试机正常。

经验总结：根据故障表面现象，很容易误认为系统多氟，此类现象分析时，首先应看室内机风量是否良好。如正常，再查看管路是否二次节流，仔细分析故障现象，

最终判断是什么故障。

TOP

13 楼

 发表于 2007-4-14 10:45 | 只看该作者

案例四：外机过滤器脏堵

机器型号：KFR-45LW/X

故障现象：不制冷，室外机启停频繁

原因分析：上门维修，不制冷，室外机启停频繁，室内机能正常遥控运行，但室外机在三分钟左右启停，且三分钟内出风不冷，由此初步判断为制冷系统故障，用压力表测试低压侧压力，由于停机时平衡压力为 1.1MPa，到启动后逐渐降到 0.1MPa 到停机后逐渐返回平衡压力，且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜，由此可以断定为过滤器脏堵。

解决措施：更换新过滤器后，试机一切正常。

经验总结：对于外机启动频繁的故障，首先确认是电路故障或制冷系统故障。

梁维江

一般过滤器堵会出现以下现象：毛细管出口结霜，蒸发器局部也会结霜，检测低压压力低于正常值，高压压力略低于正常压力，停机平衡压力接近环境温度下的饱和压力，压缩机排气温度及机壳温度升高。遇到电流偏大，跳停现象不一定是压缩机故障，要综合考虑故障现象，一般空调维修时要检查电流及维修压力，电流大、压力低是系统堵，着重检查过滤器及毛细管。

版主



案例五、蒸发器连接管漏

机器型号：KFR-25GW/H

故障现象：不制冷

原因分析：用户反映不制冷，经检查室内外机都运转，排除有接触不良现象，在检测运行压力时发现室外机运行压力为负压，检测内外机管子接头处无漏氟现象，内机蒸发器及外机都未发现漏点，当拆下内机检查时，发现蒸发器连接管保护弹簧处有一裂缝。

解决措施：补焊后再次打压无漏点，抽真空定量加氟后工作正常。

经验总结：对于一些漏点很内外机都很难找到时，要特别注意蒸发器连接管处，此处十分隐蔽，往往很难发现。

案例六：连接管喇叭口裂

机器型号：KFR-25GW/HY

故障现象：制冷、制热效果差

原因分析：开机制冷运行整机都工作，内机出风正常，两器也很干净，但进出风口温差很小，运行 5 分钟左右，发现内机蒸发器结霜，初步判断系统缺氟，检测低压压力只有 3KG，停机加氟检漏内外机及连接管接口发现低压连接口处有油迹。

解决措施：收氟后拧开接口发现有一细小裂纹，重做喇叭口，高压检漏无漏点，抽真空、加氟试机正常。

经验总结：检查故障一定要思维敏捷视野开阔，没有条件时依照原理创造条件，分段逐个排除，仔细认真直到问题真正解决。

TOP

14 楼

 发表于 2007-4-14 10:46 | 只看该作者

案例七：连接管铜帽子裂

机器型号：KFR-32GW/HSADY

故障现象：制冷效果差，内机结冰

原因分析：测试室外机低压压力很低，蒸发器上结很厚的冰，回气管上也结霜，检查未发现管道有折扁现象。打到送风模式，化冰后测低压压力低于正常值，

检漏发现：室内机连接管铜帽破裂。

解决措施：更换铜帽后抽真空、加氟。

经验总结：具体情况具体分析，一般根据结霜的部位，面积大小来进行分析故障的原因所在，一般情况下系统差氟液管会结霜，蒸发器上半部会结很厚的冰。

梁维江

案例八：高压阀焊漏

机器型号：KFR-32GW/ADY

故障现象：制冷效果不好且内机漏水

原因分析：检查空调，整机工作、制冷效果不好。经查发现内机蒸发器结霜，怀疑系统缺氟，测试系统压力很低。检漏发现高压阀阀体连接管处漏，补焊加氟

试机正常。

经验总结：因空调缺氟而结霜较多造成内机漏水现象且制冷效果差，漏焊缺氟是问题的根本所在。

版主

案例九：冷凝器分液头焊漏

机器型号：KF-120LW

故障现象：不制冷，“运行灯”和“18”灯同时闪烁，空调不能开机。

原因分析：此机刚使用仅两天，用户反映整机出现不制冷故障，上门检查电压

390V，平衡压力为 0MPa，据现象及数据分析系统无氟，整机低压保护，打开外机机壳检查发现为冷凝器分液器焊接处有油迹焊裂，导致漏氟。

解决措施：重新补焊后，加氟正常。

经验总结：运行时压力为零，很快就可判断系统氟漏完，应仔细检查漏点，一般漏点处有油迹，出现熟悉灯闪烁情况，维修起来事半功倍。

TOP

15 楼

 发表于 2007-4-14 10:46 | 只看该作者

者

案例十：冷凝器 U 型管焊漏

机器型号：KFR-35GW/HY

故障现象：不制冷

原因分析：空调使用不到一个月，反映制冷效果差。经上门检查，发现压缩机温度较高，电流偏小，只有 3A 左右，低压压力也只有 3kg，而外风机运行正常，怀疑空调制冷系统有堵、漏或压缩机吸排气能力差，将空调拉回维修部，先进行氮气吹污，清洗，然后打压检漏，发现冷凝器下端“U”型端口焊接处微漏。

解决措施：补焊，抽真空加制冷剂。

经验总结：空调使用时间不长，制冷效果差，多数情况是制冷剂泄漏。维修时最好检漏。

梁维江



版主



案例十一、四通阀坏

机器型号：KFR-71LW

故障现象：一开机空调就制热

原因分析：上门检查发现开机就吹热风，因是新装机，首先检查线路没有接错，怀疑四通阀有问题，检测四通阀线圈电阻正常且通电正常，分析肯定是四通阀卡，新装机四通阀坏的可能性小，多是由于轻微卡死，用木棒反复敲

获取更多资料

微信订阅号：领星球

打试机故障依旧，由此确定四通阀坏。

解决措施：更换四通阀

经验总结：在维修四通阀时一定要注意不要随意更换，轻微卡死的现象可用简单的物理方法修复，有很多网点用此物理方法修复四通阀的，尤其是使用不久的机器。

四通串气

机器型号：KFR-45LW/III

故障现象：制冷效果差

原因分析：用户电源电压 220V 反映空调制冷一段时间后包厢内冷气很少。上门检查测空调低压压力 0.65Mpa 明显偏高，放氟到 0.55Mpa 时，室内机出风口冷气很少，测量工作电流 7.3A 正常触摸高低压铜管，低压管比较冷，高压管冷感觉很少，证明压缩机基本无故障。这时看压力表又升到了 0.36Mpa，用手摸四通换向阀的四根铜管，接压缩机排气管的一根温度较高，另外三根均也有热感觉，将空调工作模式换到制热状态。听到四通阀不是很强的换气吸合声，但制热效果也不是很好，判定为空调的四通阀故障。

解决措施：更换四通阀、抽真空检漏、加氟。

经验总结：修理该故障时，首先应分清是压缩机还是四通阀故障。根据压力测试与手感觉，找出故障点，一般四通阀窜气：进气、出气口温差较小，阀体内有较大的气流声，压缩机回气管吸力较大，贮液气温度较高。

案例十二、单向阀坏

机器型号：KFR-32GW/HY

故障现象：单向阀密封不良

原因分析：用户反映夏天制冷很好，但用制热时效果差，开机检查测气管压力偏低为 14kg，根据故障现象可能系统缺氟，但测量系统平衡

获取更多资料

压力为 10kg，结合用户反应夏天制冷很好的情况，确定系统不存在漏现象，初步分析可能为四通阀串气或单向阀密封不良，给四通阀通断电，阀块吸合正常，换气声明显，用手触摸。放掉冷媒，重新抽空，定量注氟，开机故障依旧。故断定故障为单向阀密封不严，冷媒未通过辅助毛细管、单向阀 通阀各管温度正常，四通阀环可能性排除，因此断定单向阀漏，制热毛细管未起作用，使气管压力偏低，制热效果差。

解决措施：更换单向阀，重新抽空注氟，机器工作正常。

经验总结：单向阀关闭不严时，在高压压力下，由尼龙阀块与阀座间隙泄放高压压力，回流制冷剂未全部进入毛细管，相当缩短了毛细管的长度，导致制热高压压力下降，制热效果差，制冷时单向阀完全畅通，不影响制冷效果。

案例十三、安装时阀门打开不够

机器型号：KFR-23LW/HY

故障现象：制冷效果差

原因分析：上门检修，工作一会儿后室内蒸发器有结霜现象，随后测试压力，压力值偏低 3.5 kg，补氟后压力不变，空调继续工作，随后室外机回管结霜，怀疑是冰堵现象，收氟过程中，用扳手旋开螺帽，才发现低压阀开启不到位。

解决措施：阀门全部开满后，调整氟压至正常值、空调正常。

经验总结：属于阀门过紧，导致回路不畅通，形成结霜，在新机出现制冷系统故障时，不要盲目进行加氟。

案例十四、两器外部脏堵

机器型号：KFR-120LW/A

故障现象：制冷效果不好，风速无明显变化

原因分析：空调使用场所为一制衣厂车间，使用面积 350 平方米，共安装了 5 台五匹柜机，用户反映空调今年已多次维修，效果始终不好，维修人员加氟，换电控板等，用户意见很大。仔细检查空调电压 380V，电流为 9A，低压压力 5kg 均正常，但出风口温度偏高，根据以上数据分析，初步判定空调是风量小引起的。可能原因为：1. 风机问题；2. 风机电容问题；3. 过滤网及蒸发器脏；4. 电控主板问题。检查出风发现风量很小，检查风机、电容均良好，采用调节风速（高、中、低）来判断风机转速，风机继电器三档有明显吸合声，但风速没有明显变化，从而排除电器故障，断定问题可能为蒸发器脏堵引起，拆开内机面板观察发现蒸发器背面粘有很多衣服纤维，蒸发有结霜现象。

解决措施：清洗内机蒸发器后，风量恢复正常，制冷正常。

经验总结：在一些特殊场所如制衣厂、发廊、纱厂等粉尘较多场所及一些公共场所，空调制冷差一般的原因都是因散热不良，脏堵引起，应首先检查过滤网和蒸发器是否干净。在修理此类故障应先排除外界因素再考虑机器本身故障，先检查室内外机风量是否正常；环境温度是否过高；室内外两器散热是否良好，最后检查系统本身，这样才会不走弯路。

TOP

梁维江

17 楼



版主



发表于 2007-4-14 10:47 | 只看该作者

者

案例十五、连接管折扁

机器型号：KF-50LW/TA

故障现象：制冷效果差

原因分析：新安装后室内异常声音，在试机三分钟和送风模式下没有异常声音，当压缩机启动后室内蒸发器出现异常制冷气流声，而且比较响。经检查为室内蒸发器输出管和冷凝器铜管（连接处不是螺纹铜管）刚好在室内蒸发器连接处高低压管都四分之三弯扁。

解决措施：更换连接管

经验总结：像这种情况气流声主要是制冷剂流通不畅导致的，只要详细检查才能知道那里管弯扁，这一点主要是安装在弯管时不专业导致的。

案例十六：连接管折扁

机器型号：KFR-71LW

故障现象：制冷效果差，外机运行一段时间后停机

原因分析：空调为去年安装机，去年安装后一直反映空调效果不好，维修人员多次上门检查空调，数据如下：空调运行电流 12.5A，压力 5kg.f/com2，出风温度 12 度，进风 30 度。

从以上数据看空调正常，但运行一段时间后空调电流逐渐升高，出风温度渐渐上升。1.5 小时后空调保护，维修人员根据维修经验判断为外机热保护，检查外机散热环境，良好未有阻碍无，也不当西晒，冷凝器也不脏。维修一时陷入僵局，维修人员发现如果用水淋冷凝器，外机则不会保护，判断可能故障为 1、压缩机故障、2、系统制冷剂轻度污染，3、管路问题，根据现象及分析故障。首先检查系统问题及管路问题，低压连接管在出墙洞时有压扁现象。

造成系统堵塞，制冷差。

解决措施：重新处理好管道，试机一切正常。

经验总结：这种故障是由于安装问题，但又往往会被维修人员所忽视，要发现这种故障应多看多分析，不能盲目加氟或换外机。主要原因

获取更多资料

是连接管弯扁，使系统循环不能畅通，空调也就不能正常工作。

TOP

18楼

发表于 2007-4-14 10:47 | 只看该作者

案例十七、压力开关坏

机器型号：KFR-120LW/A

故障现象：不制冷

原因分析：上门检查，试机制冷不到一分钟，控制面板“运行”灯和“18”度灯闪烁，根据显示判断是保护问题，测高、低压压力开关正常，压缩机排气温度检测正常，于是解除压缩机过流检测，试机故障不变，更换室外检测板，试机故障如旧，重新试机，仔细观察室外机工作情况，当制冷约一分钟左右，听到低压开关断开的声音，这时室外机停止工作，当短接低压保护试机，正常运转，测其低压压力也正常，判断是压力开关质量差，误动作。•解决措施：更换低压开关，试机一切正常。

梁维江

经验总结：在维修时多观察控制面板显示故障代码，可以快速找到故障原因。

- 制热化霜：“制热”灯闪烁
- 防冻结保护：“运行”和“制冷”
- 防冷风保护：“运行”闪烁
- 过流保护：“运行”和“29”闪烁
- 低压保护：“运行”和“18”闪烁
- 相序保护：“运行”和“定时”
- 通讯故障：“运行”闪，其余灭
- 传感器故障：“温度”灯闪烁

版主



案例十九、安装进水分

机器型号：KFR-32GW/H

故障现象：空调能启动但不制冷

原因分析：经检测空调开机10分钟内，空调制冷正常，测量压力、电流正常，空调继续运转后，测量低压压力逐渐降低，电流随之减小，空调效果很差，判断系统肯能有水分，因考虑为新装机，出厂不会存在问题，经询问用户空调安装时是在雨天进行，可能连接管道时有水进入。

解决措施：放掉制冷剂重新抽空加氟，空调工作正常。

经验总结：这种故障多数来自安装或维修过程，对于此类故障应多问、多看、多摸才能快速找出故障原因。

TOP

19 楼

 发表于 2007-4-14 10:48 | 只看该作者

案例二十、安装排空不够

梁维江

机器型号: KF-50LW/TB

故障现象: 频繁跳机

原因分析: 一般来说, 在盛夏时节多属散热不好和电压问题, 但该空调器刚安装了一个多月, 经检查该机安装在屋顶, 散热效果不是很好, 但应该不会引起频繁跳机, 联想到用户刚安装一个多月, 我们着手检查系统, 发现表压不稳, 压缩机过热, 初步判断是安装是放空气不够引起的。

版主



解决措施: 收氟, 根据空气比氟轻的原理, 在放氟的时候用手明显感觉有空气攻击, 后经重新加氟, 该机制冷效果良, 无跳停现象
经验总结: 空调三分制造, 七分安装, 安装时一定要遵守空调器安装程序, 安装时一定要考虑空调的安装位置及风向, 在维修新装机有关过热保护的故障时, 最好先找外部原因, 再考虑空调本身的故障, 又简单到复杂一步步排除, 直至找出根本原因。

TOP

20 楼

 发表于 2007-4-14 10:48 | 只看该作者

第四节

空调噪音维修案例

梁维江

空调噪音是我们维修当中最常见的故障, 在维修过程中要注意分析产生的原因, 从产生部位上可分为内机噪音、外机噪音, 从声音类别上我们可以将噪音分为: 摩擦噪音、风声、气流声、电磁声等, 从产生的原因上可分为: 装配工艺问题、结构设计问题、零部件质量问题、空调安装问题等, 在处理时要先区分声音类别、部位, 再从产生原因上进行针对性处理。

版主



1、室内机常见噪音:

- 室内机中掉有杂物.
- 塑封电机串轴、同心度不好、固定螺丝松动.
- 贯流风叶同心度不好、风叶破损、左侧风叶轴套磨损.
- 塑壳面板松动, 自锁开关松动.
- 导风电机、导风门(连接机构磨擦声)有异声.

•有啸叫声（风叶的平衡性不好，有必要时换个风叶；或者是蒸发器本身故障 25A 型）

•室内机冷媒流动的气流声（配管扁 32M、毛细管处 100S）

•过滤网脏造成进风不畅

2、室外机常见噪音：

•压缩机噪声大

•配管抖动碰到钣金件

•风叶有啸叫声（风叶破损）

•室外电机声音大（70W，930rpm，YDK48-6-354 3UF 改为 YDK48-6A-354 4UF）

•室外风叶碰钣金件、冷凝器或出风网罩

•室外机共振声，特别是取消电机架的小外机

•室外出风网罩与外机钣金件相碰撞

•室外机电机架松动

•安装支架松动

•室外机安装位置不对

3、判断噪音部位方法：

•排除法，当不能确定为何部件发出噪音时，如不能确定是压缩机还是室外电机噪音时，可先断开压缩机听室外电机是否有噪音，如没有则可以断定为压缩机噪音。

TOP

21 楼

发表于 2007-4-14 10:49 | 只看该作者

案例一、内机风叶轴与橡胶座摩擦

机器型号：KFR-35GW/HY

故障现象：室内机噪音大

原因分析：室内机运转时不定时发出“吱吱吱”地叫声，无论制冷、送风运转模式，故障现象相同，在开关机时噪音特别明显，将面板、面框拆下，故障现象依旧，声音从左侧轴承处产生，维修人员开始判断是左侧风叶轴承套问题，可更换轴承套后仍有噪音，后经检查发现是贯流风叶安装太靠左，风叶轴顶住了轴承橡胶座，运行时摩擦产生噪音。

解决措施：将贯流风叶向右移动 2mm 后噪音消失。

经验总结：针对分体室内机所产生的上述异常噪音有如下问题也会产生：

1、固定电机压盖的螺钉松动。

2、贯流风叶左边的轴承座松脱；

梁维江

版主



- 3、贯流风叶左侧含油轴承裂烂或缺油；
- 4、贯流风叶左边轴与轴承座的橡胶摩擦；
- 5、贯流风叶固定螺钉松；
- 6、贯流风叶两端碰壳；
- 7、底盘变型与风轮碰撞；
- 8、风叶跳动过大与底盘产生碰撞；
- 9、风叶片裂烂；

案例二：室内电机噪音

机器型号：KFR-51LW/FSY

故障现象：室内机啸叫声

原因分析：用户是新装空调，在试机过程中出现内机发出啸叫声，开始分析是风叶产生，更换风叶后噪音依旧，电机型号都为 YDK30-8A，电机分厂生产，在同一风道系统下换上江苏微特利生产的 YDK30-8-155 电机，电容换成 $3.5\mu\text{F}$ 或 崂舟东方生产的 YDK30-8A 噪音消失，经对故障机进行分析发现是由于电机运转过程中产生的振幅和频率，引起箱体和风道系统的共振，并对气流产生干扰所致。

解决措施：更换室内电机。

经验总结：室内机噪音一般是由风叶或电机引起，在不能确定是哪一个问题时，可采用排除法。

TOP

22 楼

 发表于 2007-4-14 10:50 | 只看该作者

案例三：H 系列风声问题

机器型号：KFR-32GW/HS

故障现象：室内机风声

原因分析：上门开机检查，当室内机运行时，在摆风叶摆动过程中，室内机风声会随着摆风叶的摆动而产生规律性的变化，初步分析是塑封电机或控制器问题，但更换后故障依旧，无意中按下手动摆风按键，发现风声消失，后经分析原因为：当导风板摆动时，出风口的面积随之变化，当摆动到最上部时，出风口的面积最小，出风受阻而产生“呼呼”的风声，此噪音在标准范围之内，以向用户解释为主。

解决措施：更换摩托罗拉芯片控制器。

经验总结：此声音为风声，噪音未超标，遇到此情况不要盲目的更换电机及控

梁维江

版主



制器。

案例四：风叶与隔风立板摩擦噪音

机器型号：KFR-71LW/FSY

故障现象：室外机噪音

原因分析：新装机调试时，外机发刺耳的出噪音，怀疑外风机破损或与钣金件摩擦，打开室外机顶板，用手转动外机风叶，未有噪音产生，后开机运行观察外机发现风叶与隔风立板相碰产生噪音，原因为隔风立板未卡入定位槽产生位移。

解决措施：将隔风立板安装到位噪音消除。

经验总结：当室外机发出噪音时，要注意观察是属于摩擦噪音还是共振噪音或是电磁噪音，然后进行针对性处理。

TOP

23楼

 发表于 2007-4-14 10:50 | 只看该作者

案例五：风叶固定螺丝松动

机器型号：KF-32GW/M

故障现象：室内机噪音

原因分析：用户是新装空调，在试机过程中未出现噪音现象，在使用1个月后出现噪音问题，当时维修人员怀疑是安装问题或室内风道内进有异物，打开室内机外壳检查后，未发现噪音产生的地方。在用手转动风轮时，发现风轮左右有些松动，经检查为风轮固定丝松动，造成风轮左右移动后与机壳接触摩擦产生噪音，经调整风轮位置，紧固风轮固定丝后，试机正常。

解决措施：调整风轮位置后，拧紧固定螺钉。

经验总结：若开通风都有噪声，则应重点检查风轮是否松动。

案例六：导风板传动机构摩擦噪音

机器型号：KF-32GW/A

故障现象：室内噪音

原因分析：此用户是新装机，发现室内机噪音大，安装网点多次上门检修讲是正常，用户意见很大，经检查发现，导风板转动时有时会响，有时正常，调整导风板左右位置，并加上少量润滑油后，试机正常。

解决措施：调整导风板左右位置，并加上少量润滑油。

经验总结：在怀疑噪音为导风板产生时，可停止导风板摆动进行判断，而导风

梁维江

版主



板噪音主要原因有：1、装配过紧；2、传动连杆有毛刺；3、导风板同心度不好；
要针对不同原因进行处理。

TOP

24 楼

发表于 2007-4-14 10:50 | 只看该作者

案例七：室外电机噪音

机器型号：KFR-32GW/HY

故障现象：室外机在运行时发出吱吱的异响并且抖动。

原因分析：将压机断电只单独运行外风机，异响仍存在，更换室外扇叶后无效，拆掉风叶仔细观察，异响为外风机运转时，轴承不同芯而磨擦产生，更换室外风扇电机后异响消失。

解决措施：更换室外电机

经验总结：简单的故障往往更容易被忽视，一般人为室外机抖动多为扇叶动平衡不良，其实室外机出风网罩的间隙不合理也是造成噪音的原因，只要认真细心，可减少误判。

梁维江

案例八：铜管振动、碰撞引起的噪音

机器型号：KF-32GW/HSY

故障现象：铜管振动产生噪音

版主



原因分析：开机试机运行，发现室外机振动大，打开外壳，发现压缩机运行正常，风扇电机、风扇运行正常，手触摸铜管振动大，由此证明，铜管产生噪音。

解决措施：在铜管上加装防振胶，

经验总结：室外机配管振动一般多发生在排气管和回气管上，检测时可以用目测或用螺丝刀接触铜管，在振动最大处加上阻尼胶块或加上保温管。由于配管产生的噪声表现在以下几方面：

- 1、铜管与压缩距离太近，压缩机启动引起配管振动，在配管处可以加保温管；
 - 2、铜管与钣金件距离近，压缩机的振动引起配管与钣金相碰产生噪音，加阻尼胶块或保温管。
 - 3、压缩机的振动引起铜管与铜管并相碰产生噪音，加保温管隔开。
- 碰到这种情况要做好顾客的解释工作，不让顾客认为是空调故障，而应是空调新机调试。

25 楼

发表于 2007-4-14 10:51 | 只看该作者

案例九：外机风叶支架振动变形

机器型号：KFR-32GW/HY

故障现象：外机运行噪音大

原因分析：制冷过程中发现该机外机发出嗡嗡声，维修人员根据经验判断声音是室外引起，首先打开室外机外壳，观察内部管路是否相碰，观察无相碰情况，又检查是否由压缩机本身噪音引起，发现压缩机机声音也不大，遂怀疑由室外风机引起，关闭压缩机电源，发现声音偏大，遂更换风扇电机壹只，但噪音依旧，仔细检查发现风扇支架有弯曲现象，将支架调整垂直后，安上风机试机正常，嗡嗡声消除。

解决措施：调整外风机支架

经验总结：检查噪音之类故障应多关注附属支撑及连接件的稳固性以及是否有变形等情况。

梁维江

案例十：出风网罩碰面板

机器型号：KFR-23GW/Y

故障现象：室外机噪音大

版主



原因分析：用户反映空调外机噪音大，上门检修室外机安装很水平，外机墙面无任何异常，用手轻触室外机顶部，噪音减轻，但没有完全消除，出风网罩发出轻微撞声。压紧或紧了风网罩向外轻微拉动，噪音消除。仔细观察，发现出风网罩与前壳板之间塑胶卡扣固定处不严谨，与外壳间有一定间隙，这样就容易因振动而产生噪音。

解决措施：将室外机出风网罩在不影响美观情况下，在网罩与外壳间加装小橡胶垫。

经验总结：室外噪音解决比较简单，关键找对方向，巧妙解决。

案例十一、内机分液毛细管焊堵引起的噪音

机器型号：KFR-70LW

故障现象：外机噪音大，效果差

原因分析：开机检查室内机流水声音，出风口温差只有 7 度，检测气管，低压压力为 0.3Mpa, 都偏小，高压管有过冷现象，压缩机易升温，保护，断开压缩机运行，噪声消失，断开室内风机，冷媒流动声很明显，从而确定为系统二次节

流所致，用手摸蒸发器几个冷媒分配支路，发现后面两路温度明显偏低，存在焊堵，收氟，重新焊接处理后，故障消失。

解决措施：重新焊接，试机效果正常。

经验总结：气流声一般都是过度节流引起，应仔细分析节流原因。

TOP

26 楼

发表于 2007-4-14 10:51 | 只看该作者

案例十二：连接管折扁引起噪音

机器型号：KFR-32GW/M

故障现象：内机噪音大

原因分析：开机检查，当压缩机启动后有噪音产生，从而排除风道，电机、零部件等原因，通过看、听，判断啸啸声来自于蒸发器，检测气管压力偏低，检查为室内外连接管严重压瘪。

解决措施：将折瘪部分更换后，故障消失。

梁维江 经验总结：上例说明开机制冷热时才有噪声，当排除风道、电机、零部件故障，从系统着手，“啸啸”声，来自蒸发器脏堵，半堵或有焊堵，用看、听，测量温差法从而确定故障所在位置，然后进行维修。

版主



案例十三、安装不良引起的噪音

机器型号：KFR-32GW/ED

故障现象：开机一段时间有异常声音

原因分析：客户也反映说该异常声音时有时无，是咕咕声，维修员就上门检查约3个多小时，偶尔有一次咕咚声，维修员分析后认为应该是空调制冷运行后从内机接水盘发出的声音，属于排水不畅的声音。经仔细检查从内机到外机的水管，发现装在内机里面的水管有安装员包扎过紧压扁现象，引起排水不畅通，外面水管有小U型，分析是有空气偶尔回流，产生异常咕咚声，因为不是完全压扁，还可以排水，内机不漏水，所以很难查觉，后来重新包好水管，整理好外机的水管，试机一切正常。

解决措施：调整排水管。

经验总结：遇到这种奇怪问题要耐心观察，要从多方面考虑问题

TOP

梁维江

27 楼

发表于 2007-4-14 10:52 | 只看该作者

案例十四：安装位置不对引起噪音

机器型号：KFR-60LW/TB

版主

故障现象：用户反映外机噪音大



原因分析：上门检查，用户说：“白天噪音还可以接受，到了晚上噪音特别大，开机运行在室内能听到外机噪音”，经检查，空调器噪声正常，查看空调安装情况，此机器安装在阳台上，与用户卧室只有一墙之隔，且是在窗户下面，导致声音直接传入室内。

解决措施：给用户移室外机，噪音消失。

经验总结：室外机特别是大功率室外机尽量不要安装在阳台上。

案例十六：塑料件热胀冷缩声音

机器型号：KFR-32GW/H

故障现象：开关机时，不定时有啪啪声

原因分析：经检查，在开关机时，内机会发出啪的声音，确认是内机塑料件配合部位由于热胀冷缩发出的声音，将面框打开后试机，噪声消除，判定为积水盘与面框塑料件配合太紧密。导致热胀冷缩声音太响。

解决措施：用美工刀将积水盘塑料件稍微去除一些边缘后试机正常。

经验总结：特殊故障现象要采用一些特殊方法处理。

TOP

28 楼

发表于 2007-4-14 10:52 | 只看该作者

第五节

调漏水维修案例

梁维江

空调漏水原因多种多样，处理的时候要仔细观察，找到水的来源，然后进行针对性的处理，总的来说，漏水可以从以下几方面进行分析：

1、送风系统：如过滤网脏堵，潮湿环境下使用低风档，风量如果偏小，内机蒸发温度降低，蒸发器结霜甚至结冰，时间一长导致漏水。



2、排水系统：主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等，当空调使用长时间后，导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水，导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好，排水管安装时被压扁都会引起漏水。

3、系统缺氟、蒸发器半堵：系统严重缺氟的情况下，冷媒在进入蒸发器时很快

在靠近输入管的 2-3 根长 U 管中气化，所以蒸发器靠近输入管的 2-3 根长 U 管翅片温度较低，而其他长 U 管翅片温度接近室温，故靠近输入管的 2-3 根长 U 管翅片上会凝结大量凝结水，时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下，雪种流量较大的长 U 管翅片温度偏低而雪种流量较小的长 U 管翅片温度较高，致使两个流路间温差较大，而使雪种流量较大的长 U 管翅片凝结大量冷凝水，并随风吹出，另因冷热空气在风道内交汇，水蒸气在风道内凝结，最后导致漏水。

4、安装问题导致漏水：主要集中在新装机上，或是冬季安装的空调，因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。

案例一、过滤网脏堵

机器型号：KFR-32GW/M

故障现象：内机漏水

原因分析：在制冷模式下，开机工作一段时间后，出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下，但出风量很小，掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死，因风量减小，蒸发温度降低，蒸发器结霜与脏网相连。取下滤网；再次开机，风量变大，漏水消除。

解决措施：把过滤网清洗干净，安装好，并向用户交待注意定期清洗保养。经验总结：过滤网脏、堵引起漏水现象较多，通过维修后，应向用户介绍空调的保养方法，定期清洗过滤网，另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆，系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜，一般在蒸发器的进液端，而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现，在处理时就判断正确。

TOP

29 楼

 发表于 2007-4-14 10:53 | 只看该作者

梁维江

案例二：低风档内机漏水

机器型号：KFR-38GW/TD

故障现象：出风口有水珠滴下

原因分析：用户反应此台空调在工作二至三小时后有水从风口吹出来，维修工上门检查发现，用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气，并伴有水滴珠掉下，空调使用的房间面积在 15 平方米左右，设定温度在 17 度，这样温度降低后引发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来。

解决措施：把低风档转换成高风档或(自动档)，设定到 24 度，不再出现凝露。

经验总结：以上的故障实为物理因素造成，解释即可。吹出”水雾气”(雾水)，

版主



在”梅雨”季节发生较多，另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类问题时，首先检查蒸发器是否脏，风轮叶片是否有灰尘，排除之后可设定高风档，温度尽量设高点。

案例三、导水槽脏阻导致漏水

机器型号：KF-32GW/M

故障现象：内机漏水

原因分析：空调已使用二年时间，以前未出现漏水现象，因此基本可以排除安装问题，应该为排水阻塞造成，工机观察，工作时间较长后，冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下，从外表观察内机安装水平，清洗过滤网，拆开罩壳，蒸发器较干净，采用人工试水，蒸发器未有漏水，且排水流畅，当试后拆蒸发器时，发现水从背板（底盘）连管凹槽处流出，当把内机取下时，发现后部导水槽内有很多沙灰堵住出水孔，使水溢出槽外，造成堵住的主要原因是墙壁受潮变松内机工作共振使松脱的沙灰落入槽内所致。

解决措施：清理干净槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁，防止再次落入沙尘。

经验总结：M系列漏水原因多样，主要有：

- 1、内机底座电机架左侧与集水槽连接的部位，由于注塑方面的原因而产生缺料，出现一条缝隙，造成漏水；
- 2、底座背面集水槽右端最高处，由于注塑不好有条小缝，冷凝水会顺着此缝隙漏出；
- 3、导风架的出水嘴处保温海绵粘贴不到位，或者保温海绵脱落，导致此处产生凝露水滴下；
- 4、导风板摆动设计不合理，导致导风板上产生凝露水而滴下。

解决方法：

- 1、第一种和第二种漏水可用玻璃胶补上缺口，或者用电烙铁把缺口烫平补上；
 - 2、第三种漏水将保温海绵(38×36×5mm中间挖孔Φ17mm)粘贴到位，粘贴比较情况见附图(1)；
 - 3、第四种漏水在导风架上贴一块15×10×10mm的PE海绵以顶住导风板，改变步进电机零位，消除导风板上下出风不均。
- 1、在维修前要仔细观察，认真询问用户的使用情况，不要盲目拆卸，造成多次故障。
 - 2、对两折式蒸发器出现漏水，因前后共有两个导水槽，后面导水槽因结构原因往往被维修人员忽视。
 - 3、空调漏水原因很多，有空调的结构上的、装配工艺问题、系统问题、环境及安装等各方面，维修时一定要认真观察，找到水的来源，然后再进行针对性的

处理，做到事半功倍的效果。

TOP

30 楼

发表于 2007-4-14 10:53 | 只看该作

者

案例四、挡水板漏水

机器型号：KFR-25GW/ED

故障现象：内机漏水

原因分析：开机观察内机风道漏水，左右两端尤其严重，此机采用四折式蒸发器，有上下两个接水槽，上接水槽在背面，蒸发器背部装有一挡水板将冷凝水导到上接水槽，冷凝水是从导水板的两端流入室内机的，原因为挡水板上两端海绵贴斜。

解决措施：调整挡水板上海绵粘贴位置，漏水排除。

经验总结：ED 系列采用四折式蒸发器，漏水原因很多，主要有以下几方面：

- 1、导水板未装（如果没有装导水板其现象是漏水情况非常严重，冷凝水会直接从风道中吹出或者从风道中流出）。
- 2、蒸发器配管角度不对。
- 3、蒸发器上密封海棉条脱落。
- 4、蒸发器与塑壳底座配合不严密。
- 5、导水板上海棉粘帖不正确。

在维修时，要仔细观察是何部位漏水，是滴水还是渗水，然后对症下药，事半功倍。

案例五、连接管接头处凝露漏水

机器型号：KFR-32GW/HB

原因分析：室内机连接管接头处，产生滴水，怀疑为凝露漏水，上门检查发现室内机高、低

梁维江



版主



获取更多资料

微信订阅号：领星球

压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水。将该机连接管部位做好充分的保温，包扎，使用几天后又发现用户内机中部墙壁上漏水，上门拆下机器详细检查，发现室内机高低压连接管纳子帽附近因保温套未密封好，只是扎带缠绕表面而产生。

解决措施：用保温套重新包扎接管部位处（用扎带多扎几圈效果更好）。

经验总结：出厂时保温套与配管相同长度，在室内外连接管、电源线和排水管包扎之前，一定要先量好蒸发器输出输入管的长度差，预留出连接管的尺寸，由于保温套的伸缩性能不同，在安装过程中为达到接头处的保温效果，应将内机接头处保温好，用扎带扎紧，以免包扎不紧在穿管道时将接头处拉松，纳子帽裸露在外产生渗水现象，另外在连接排水管时，接头处一定要用防水胶布贴好，否则易造成漏水现象，以上漏水都为安装不良造成，对于新装机漏水，一定要注意检查上述问题

案例六、排水管压扁漏水

机器型号：KFR-33GW/H

原因分析：用户反映安装新机后，出现漏水现象，上门检查，内机安装水平，墙洞上沿低于内机下沿，室内排水管无断裂现象，后发现室外部分排水管排水量小，内机也漏水，怀疑排水管不畅，因是新机，不存在排水脏堵，老化现象。最后发现包扎管道时，排水管包扎在下面，出墙时排水管被压在底部，引起排水不畅，产生漏水。

解决措施：重新调整排水管位置，问题解决。

经验总结：安装时要注意细节，安装完毕后要做排水试验。

案例七、排水管包扎不严凝露水

机器型号：KF-23GW/HA

故障现象：空调运行半小时后，室内侧的外接排水管上布满冷凝水造成漏水。

原因分析：用户新装空调 KF-23GW/I1Y 室内机漏水，经开机检查时发现机器运转半小时后，在室内侧部份的长约 2M 左右的外接排水管表层布满水珠；该办公楼靠近江边，环境湿度很大，且房间明显偏大且封闭性差；导致空调器内侧排出的冷凝水很多，因外接排水管仅包扎了很薄的一层包扎带致使空气在外接排水管外壁冷凝，产生很多冷凝水珠。

解决措施：在外接排水管外壁增加隔热保温海绵并重新包扎。

经验总结：在南方湿度大的地区，隔热保温绵的包扎一定要到位。

案例八、排水管破漏水

机器型号：KFR-28GW/M

故障现象：内机漏水，开机一段时间室内机有较大量的水排出，但室外排水管没有冷凝水排出。

原因分析：造成漏水的原因主要是内机与接水盘连接的排水管和附件所配的外接排水管在安装时被损坏或在使用过程中被老鼠咬破。

安装损坏的原因有：

- 1、排水管在穿出内机（特别是柜机）时由于外箱钣金件过于锋利，没有翻边或其他保护，造成割破排水管；
- 2、室内外连接管与排水管在穿墙时，由于墙孔打的不够大，强行穿出而使排水管被刮破；
- 3、其他原因：排水管本身的质量较差管壁太薄；与接水盘连接的排水管制造质量差，漏冷凝水使表面凝露造成漏水，老鼠咬破排水管造成漏水等。

解决措施：更换破损的排水管，检查排水管破损处是否有再次造成排水管破损的机理并采

取适当的保护措施。

经验总结：在安装空调时针对易使排水管破损的各环节严加注意和防范，安装时尽可能作到细心操作，不可野蛮作业。

TOP

32 楼

 发表于 2007-4-14 10:55 | 只看该作者

者

案例九、系统缺氟造成漏水

机器型号：KFR-25GW/A

故障现象：空调运行一段时间后空调漏水，蒸发器翅片有结霜或结冰现象。

原因分析：用户反映内机漏水，到现场开机运行 10 分钟后发现内机风轮开始吹水，拆开面板面框发现蒸发器靠近输入管有 2-3 根长 U 管翅片很冷且冷凝水较多，而其他蒸发器翅片无明显凉意；重新开机，再按原来的制冷模式继续运行 20 多分钟，发现蒸发器靠近输入管附近翅片上有轻微结霜结冰现象，用压力表测系统压力，系统压力很低 3KG，可以判断系统严重缺氟；在系统严重缺氟的情况下，冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的 2-3 根长 U 管中气化，所以蒸发器靠近输入管的 2-3 根长 U 管翅片温度较低，而其他长 U 管翅片温度接近室温，故靠近输入管的 2-3 根长 U 管翅片上会凝结大量凝结水，并随风吹出，再过 20 多分钟后蒸发器翅片便出现结霜或结冰现象。

解决措施：检查漏点，发现连接管与低压阀体连接处偏位导致螺母锁合位出现渗漏漏氟现象，重新连接并锁紧、重新抽空，加雪种后试机正常。

经验总结：对于空调室内机漏水问题，在排除内机换热系统方面漏风情况后，可用手摸不同

梁维江



版主



获取更多资料

流路换热器感知温差的方式，初步断定是否存在明显温差，来判定是否系统问题造成内部凝露（一般来说系统问题造成漏水从表现情况来看为风道内部产生细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠）。

案例十、蒸发器半堵漏水

机器型号：KF-32GW/HSFY

故障现象：空调运行一段时间后空调漏水

原因分析：用户反映空调运行一段时间后内机漏水，到现场开机运行 20 分钟后发现内机开始吹水，拆开面板框发现蒸发器有几根长 U 管翅片很冷且冷凝水较多，而其他蒸发器翅片无明显凉意；开始怀疑系统缺氟，用压力表测系统压力，系统压力正常；过段时间后又发现那几根长 U 管翅片上开始大量挂水，将手放在出风口，可明显感觉有水吹出；观察挂水的长 U 管发现其为一个流路，用手触摸蒸发器翅片，发现两流路长 U 管翅片间温差较大，通过以上现象可以判断蒸发器半堵，造成雪种偏流；在蒸发器半堵的情况下，雪种流量较大的长 U 管翅片温度偏低而雪种流量较小的长 U 管翅片温度较高，致使两个流路间温差较大，而使雪种流量较大的长 U 管翅片凝结大量冷凝水，并随风吹出。

解决措施：与用户协商更换蒸发器后故障排除，用户满意。

经验总结：对于因焊堵或半堵系统偏流换热器而造成凝露造成的漏水表现较好区分：整个风道内部均布满细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠。

TOP

案例十一、系统漏风

机器型号：KFR-35GW/HDY

版主



原因分析：新装机试机运行，室内机风轮带水珠，伴有喷水现象，经检查，空调安装平整，水道畅通，排水管排水正常。打开内机面板，经检查后发现蒸发器与底盘的装配良好，只发现蒸发器左支撑与蒸发器左侧翅片之间存在一条缝隙，存在漏风现象。用海绵将缝粘住，运行一段时间后，喷水现象减轻，故障仍然没有彻底改善。重新打开内机面板面框，检查蒸发器各流路的表面温度和U型管的各路温度，发现蒸发器各流路的各表面和U型管的各路温度，温度有差异，初步认为蒸发器偏流，用压力表测量低压阀回气压力。系统压力与环境温度所达到的压力偏低，约3kg。

解决措施：经充加雪种至环境温度所规定压力稍高后，运行20分钟后，观察风轮没有水珠，故障排除。

经验总结：空调在环境温度较大，出风口温度与环境温度的温差较大时，常说的回风温度与出风温度较大时，常说的回风温度与出风温度差较大。如果蒸发器回风缝较大，形成热空气在气室里，冷热空气混合所产生的冷凝水，凝合附在风轮上的水珠产生喷水现象，另外如果蒸发器表面温度不均匀，同样也会产生这种故障。针对蒸发器表面温度不均产生风轮挂水珠的故障，可通过增减雪种的方法进行排除，具体采用增或减雪种，应视低压阀回气压力与环境温度来定。如果蒸发器表面温度差异在9度以上，可视为蒸发器有部分流路有半堵现象，这种故障只有更换蒸发器。

TOP

34楼

发表于 2007-4-14 10:55 | 只看该作者

梁维江

案例十二、嵌入式空调漏水

机器型号：KFR-120QW/Q

故障现象：内机漏水，运行灯闪

原因分析：经检查，水从积水盘直接溢出，查看排水管排水情况，发现水量很小，初步判断为排水泵排水不够，更换排水泵后试机正常。

版主



解决措施：更换排水泵

经验总结：嵌入机的排水方法与分体机不一样，分体机是自然排水，而嵌入机是靠排水泵将水排出室外，若出现漏水，要重点检查排水泵工作是否正常，从故障现象“运行灯闪”我们也可以判断是排水保护，当然，嵌入机漏水有很大一部分是因为安装时排水管不平引起，这要求我们在维修时要认真分析原因。

 发表于 2007-4-14 14:13 | 只看该作者

制冷系统检修要点

1、观察内外机的工作情况：如指示灯板的显示情况，内机是否工作，风速输出是否正常，外机风扇、压缩机是否运行，从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。

2、检测空调器各项数据：

A、空调流水情况，一般内机滴水连续空调正常，但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。

B、进出风口温差，正常的进出风温差应在 12-14 度，但也会受环境温度、风速的影响。

C、测量系统管路压力值，一般制冷时低压压力在 0.45Mpa-0.50Mpa，制热时高压压力在 1.8Mpa-2.2Mpa 之间，但压力要受环境温度影响，空调进风温度越高，排气压力越高，冷凝温度越高，反之则小；空调负荷越大，吸气压力越高，蒸发温度升高（蒸发器正常蒸发温度在 5-7 度之间）。

二、制冷系统故障类型

1、制冷系统堵：常常发生在毛细管及干燥过滤器处，因为这两个地方是系统中最狭窄的地方，常见的堵塞原因有三种：脏堵、冰堵及焊堵。

梁维江
版主



A、脏堵一般发生在毛细管的进口处，是因系统内的污物（如焊渣、锈宵、氧化皮等）堵塞了管路，检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常，另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。

B、冰堵一般发生在毛细管的出口处，是因系统含有水分，在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处，判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵，或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间，说明是冰堵，冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。

C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处，现象与脏堵冰堵差不多，多发生在新装机上。

2、制冷系统漏：空调制冷制热的载体是制冷剂，如系统出现漏点，制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷，而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处，要检查时可先进行目测，重点检查连接管各接头处，泄漏处一般都有油迹。

3、四通阀故障，通常发生在制热时，四通阀吸合不好、串气或卡死，引起制热性能差，在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好，在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。

4、单向阀故障，单向阀在制冷时直接导通，但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管，当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时，制热在受影响，因此如果空调制冷正常但制热差时，在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。

格力变频空调维修技术资料

空调维修 2010-05-18 22:20:48 阅读 501 评论 1 字号：大中小

格力变频空调维修技术资料

1、室内部分

- ① 环境感温包开路：整机制冷时不启动或启动一下就停机；制热时工作正常，且一直是高频运转。HGR 家电维修
- ② 管温包开路是：分体机和灯箱柜机，容易出现工作 6 分钟至 10 分钟就停外机，液晶显示的会显示 E2 并停止室外机。
- ③ 管温包短路时：制冷是无防冻结保护，外机不启动；制热是无防高温保护，整机停止工作。
- ④ 所有温控元件阻值有偏差时，频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升。（有些温控元件在不通电的情况下阻值正常，最好是通电检查。）

室外部分

- ① 压缩机过热保护器，当其出现保护时：停室外机，外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。
- ② 室外化霜管温头开路时：制冷正常；制热时会 45 分钟就化霜一次，10 分钟解除化霜，反复循环。
- ③ 室外化霜管温短路时：制冷制热均不会工作。
- ④ 室外机环境感温包开路时：对空调机运转不受影响。
- ⑤ 室外机环境感温包短路时：制冷时不受影响，制热时空调一直低频运转，频率不上升。
- ⑥ 压缩机排气口感温包开路时，空调机运转一直处于高频（不会降频）。
- ⑦ 压缩机排气口感温包短路时：制冷制热均开不起机。

⑧ 变频器(模块)的故障判断及更换

- a、开机后测量 p+、N-之间是否有 300V 左右的直流电压
- b、检查+5V 与+12V 输出是否正常，可以在室外机找点测量
- c、如(a)和(b)正常之后，检测 U、V、W 三相是否有平衡 交流电输出。(在检测 U、V、W 之间电压时，最好是将压缩机连线拆下检查)
- d、如(a)、(b)、(c)都正常之后，检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等，阻值应为 1~3 欧姆。)
- e、模块更换及安装时，必须要涂散热膏，螺丝要均衡拧紧，紧贴散热膏，否则温度过高，出现模块频繁保护，压缩机频繁开停。
- f、室外主控板与模块之间的 10 根通讯线一定要小心插紧，控制器上的+5V 与+12V 均都由模块输出。10 根通讯线其中三根分别为：地、+5V、+12V,另外 7 根是数据线，需用示波器方能检测。

⑨ 室外机两个整流桥，一个为 220V 输入，输出 300V 直流至模块 p+ 与 N-两端；另一个是半波整流滤波作用。

⑩ 电抗器为一导通线圈，一般只需检测两端导通就行。

变频器常见故障

1. 室外机不工作家电维修

① 开机后检查室外机有无 220V 电压，如没有，请检查室内、外机连接是否接对，室内机主板接线是否正确，否则更换室内机主板。

② 如上电蜂鸣器不响，请检查变压器。

③ 如外机有 220V 电压，检查外机主板上红色指示灯是否亮，否则检查外机连接线是否松动，电源模块 p+、N-间是否有 300V 的直流电压，如没有，则检查电抗器，整流桥和接线。如果有，但外机主板指示灯不亮，先检查电源模块到主板信号连接线(共 10 根)是否松脱或接触不良，再不行，请更换电源模块，更换模块时，在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。

④ 如室外机有电源，红色指示灯亮，外机不启动，可检查是内、外通讯，(检查方法：开机后按“TEST”键一次，观察室内机指示灯)，任何一种指示灯闪烁为正常，否则通讯有问题；检查内外机连接线是否为专用的扁平线，否则更换之。如通讯正常，请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常，过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不能解决，则更换室外控制器。

⑤ 如开机 11 分钟左右停机，且不能启动，请检查室内管温感温包是否开路；如开机后再启动，外风机不启动，检查室内、外感温头是否短路。

2、空调开机后一直低频运转

请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象。

3、p 板变频柜机故障代码及解决方法

E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护、过载保护器有无短路、压缩机感温包是否短路。

E2: 室内机蒸发器防冻结保护, 检查室内感温包是否开路, 排除即可。

E3: 室内温度感温包短路或开路。

E4: 室内管温感温包开路或短路。

E5: 室内外通讯故障, 检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反); 信号线与控制板的连接处, 接插口有无松动;控制器是否损坏等。

4、制热时, 室内机不工作

请检查电源连接线(内、外机)是否正确, 电源线是否接地, 如以上均正常, 则更换室内机主控板。

变频空调系列故障维修指南

一、格力 2000 变频机及变频柜机系列

室外机不启动原因有: 电源模块坏;室内外通讯不正常;室内外感温包故障;压缩机过载保护器开路;pCB 板坏等, 具体判断及处理方法:

1、电源模块坏: 上电后首先检查电源模块 p+、N-之间是否有 310VDC 电压, 若无, 请检查室外机主回路中整流桥、电抗器、电容器是否有故障, 接线是否松脱, 同时检查 pTC 电阻是否坏, pTC 电阻正常时, 其两端电阻为 30 欧姆到 60 欧姆之间, 开路或短路都不正常。如果有 310VDC 电压, 而室外机 pCB 板上红色指示灯不亮, 请检查 pCB 板与电源模块之间的十芯信号连接线是否接触良好, 电源模块上针座中插针是否折弯, 如以上均正常, 而 pCB 板上红色指示灯依然不亮, 说明电源模块坏。如果红色指示灯亮, 压缩机不启动, 将压缩机 U、V、W 三根线拔掉, 开机, 外风机能正常运行(三分钟以上), 也说明电源模块坏。

注意: 换电源模块时, 一定要在电源模块及散热器上均匀涂上散热膏。

2、室内、外感温包故障(故障现象, 不启动或开一段时间后停): 变频机控制与室内、外感温包都有关系。

(1) 制冷、抽湿模式: 如出现开几分钟的停机现象

- a、请检查室内管温包是否有故障或温度过低，导致防冷保护。
- b、请检查室外化霜感温包是否有故障或温度过高，当 $T_{化} > 65^{\circ}\text{C}$ 时，压缩机会停， $T_{化} < 58^{\circ}\text{C}$ 时恢复运行。
- c、排气感温包是否过高或有故障。 $T_{排} > 115^{\circ}\text{C}$ 停压缩机， $T_{排} < 92^{\circ}\text{C}$ 恢复运行。
- d、过载保护器是否开路即压缩机过载跳或接触不良。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球