

针对前期市场集中出现的DC柜机制热模式下出风不均的投诉，特做此指引进行整改。

一、本指引使用机型：

51 机	210043101320	柜机室内机(英制) KFR-51L/DY-DC (E1)
	210043101260	柜机室内机(英制, ϕ 9.52 蒸发器) KFR-51L/DY-DC (E2)
	210043101090	柜机室内机(英制, ϕ 7 蒸发器) KFR-51L/DY-DC (E3)
	210043100830	柜机室内机(英制) KFR-51L/DY-DC (E5)
72 机	210043301750	柜机室内机 KFR-72L/DY-DC (E1)
	210043301670	柜机室内机(英制, ϕ 9.52 蒸发器) KFR-72L/DY-DC (E2)
	210043301671	柜机室内机(3 排 ϕ 7 蒸发器) KFR-72L/DY-DC (E2)
	210043300570	柜机室内机(英制, ϕ 9.52 蒸发器) KFR-72L/DY-DC (E3)
	210043300430	柜机室内机(英制) KFR-72L/DY-DC (E5)

二、维修指引：

1、维修需要更换物料清单如下：

更换前		更换后	
编码	名称	编码	名称
201243100757	出风框盖板 (SB1005)	201243100758	出风框盖板组件 (SB1005)
201243100744	盖板部件	201243100759	盖板部件
201143100778	出风框部件	201143100859	出风框部件
202403100258	金属 PTC 电加热器组件(51 机型)	202403100878	金属 PTC 电加热器组件 (51 机型)
202403100259	金属 PTC 电加热器组件(72 机型)	202403100877	金属 PTC 电加热器组件 (72 机型)

2、需要更换电辅热安装方式：




更改前PTC固定在蒸发器边板上



更改后PTC固定在出风盖板上


编制/日期	覃森 2010-09-06	发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部部长以及技术主管、各区域服务技术网点
审核/日期	储诚兵 2010-09-06	
批准/日期	金江 2010-09-06	

3、电路板更改：需要将电路板上的电辅热温控器对接端子剪断，将靠近电路板一侧的两根线体进行短接处理。具体可参考下图：

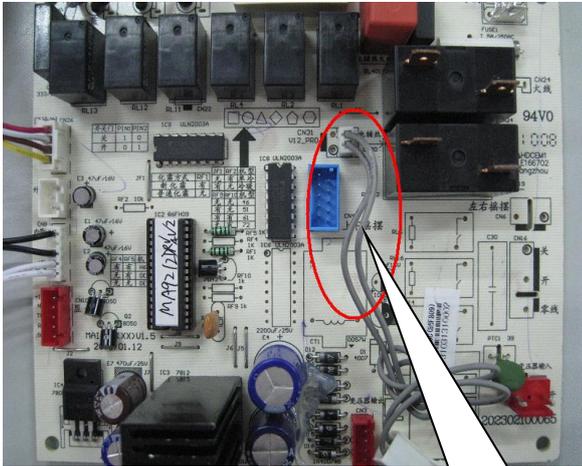

更改前电控主板

更改前电辅热温控器连接为对接线

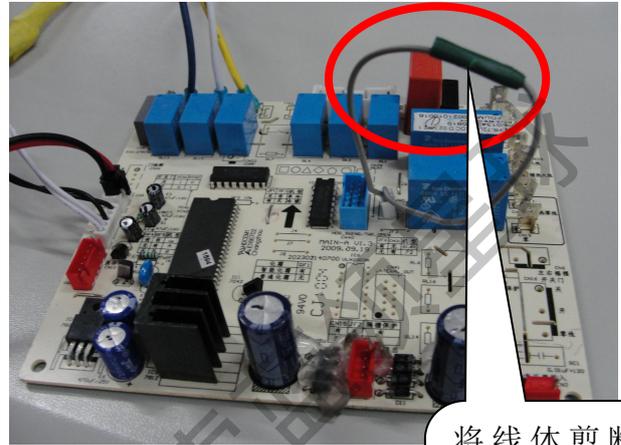

更改后电控主板

将线体剪断并进行短接和用绝缘胶布包扎处理

请各服务中心服务部长、技术主管及各级服务网点并参照执行

中国营销总部售后管理部

2010-09-06

编制/日期	覃森 2010-09-06	发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部部长以及技术主管、各中心服务网点
审核/日期	储诚兵 2010-09-06	
批准/日期	金江 2010-09-06	