

前期部分网点反馈 I1 系列分体机和 Z 型分体机的室内主控板与显示板存在不配套的现象，为此对两款机型的电控维修做以下指引：

### 1、 I1 系列分体机维修指引：

原生产的 I1 系列分体机电控存在“NEC（拓邦）”与“MOTOROLA（本部版）”两种设计方案，并且两种方案互不通用，目前“NEC（拓邦）”方案的电控已不生产，所以在维修过程中有如遇“NEC”方案的电控故障，必须对显示板、主板一起更换。（“拓邦版”其显示板连接线组是 8 芯，“本部版”其显示板连接线组是 9 芯）。

### 2、 Z 型分体机维修指引

由于 Z 型分体机在市场上出现较多的遥控接收效果不良现象，经品质管理部调查分析属显示板 PH 接插座插针间间隙太小所致，现改为 XH 插座。

所以如遇到显示板更换必须同时更换主板，如遇到主板更换，可采取保留原插座断线拼接的方式。

获取更多资料 微信搜索 蓝球

|       |               |                                 |
|-------|---------------|---------------------------------|
| 编制/日期 | 陈李强/2005-5-18 | 发：各产品管理中心、各签约技术服务单位<br>抄送：各片区经理 |
| 批准/日期 | 潘建民/2005-5-18 |                                 |