

前期市场反馈：72LB 柜机在制冷一段时间后，内机面板表面会产生凝露水，具体如下图：




面板表面有较多凝露水

经分析，产生此现象的原因是在制冷过程中，出风框导风条向下打的角度太大，有冷风从面板与出风框接缝中漏入，从而导致面板凝露。解决办法是在面板上粘贴海绵，具体操作如下：

- 1、网点申领 202143301025 面板海绵 KFR-72L/BP3DN1Y-LB(2).3-2，
尺寸：559（长）*400（宽）*4（厚度），材质：PE
- 2、拆下面板并平放地面，面板表面朝下（面板表面请做好保护，避免刮花），在面板上部（即显示盒周边区域）按要求粘贴所申领的 202143301025 面板海绵，具体粘贴位置与注意事项如下所示：


编制/日期	张勇强 2013-11-18	发：售后服务部、各区域销售公司售后服务部、 各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-11-18	
批准/日期	金 江 2013-11-18	

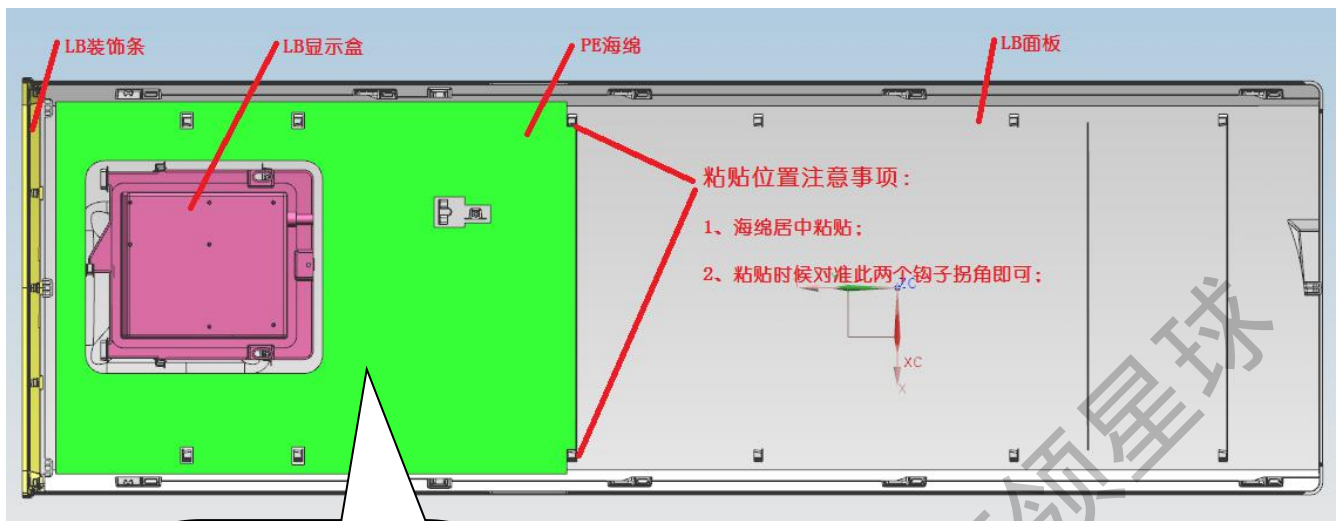

202143301025 面板海绵粘贴位置。

粘贴位置注意事项：

- 1、海绵居中粘贴；
- 2、粘贴时以下图所示的钩子为基准点开始粘贴；

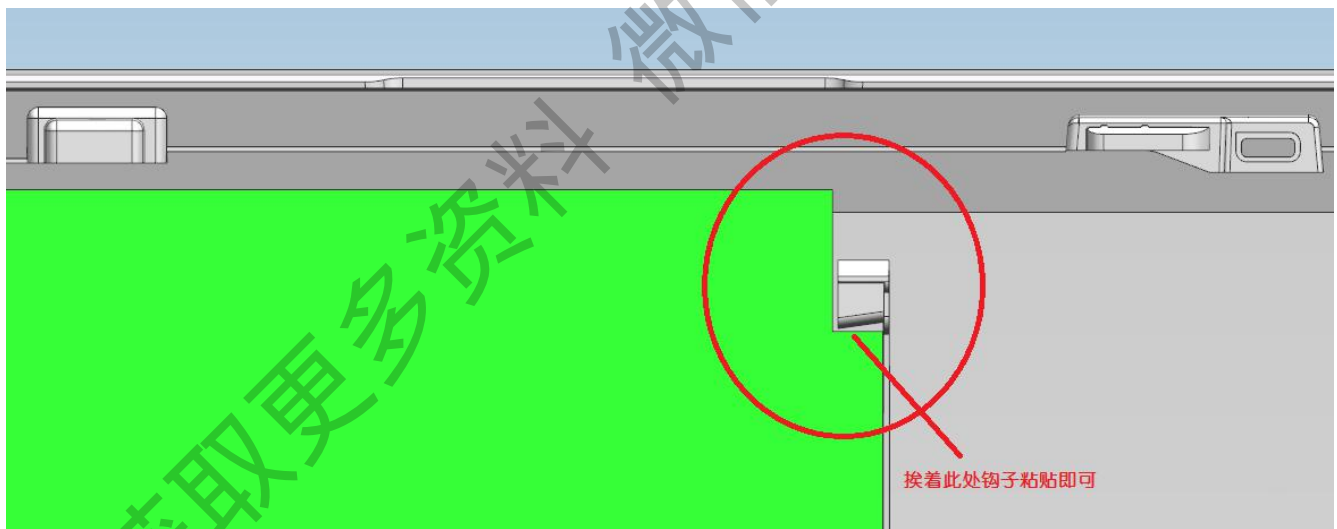

- 3、粘贴时请注意显示盒、扣位要穿过海绵，不要贴上海绵，以免装回面板时扣不上。

对以上操作如有疑问请咨询售后技术张勇强（0757-26337278）。

特此指引！

国内营销公司售后服务部

2013-11-18

编制/日期	张勇强 2013-11-18	发：售后服务部、各区域销售公司售后服务部、 各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-11-18	
批准/日期	金 江 2013-11-18	

获取更多资料 微信搜索蓝领星球