


近期有中心反映，三匹华凌柜机安装后试机发现外风机不启动现象。经调查，发现故障原因是室外机电路板的光耦元件失效造成，由于台湾声宝光耦（型号 **L MOC3063**）无可控调速功能，导致今年 7-12 月生产的华凌柜外机（3P、5P）全部出现制热模式时室外风机不启动现象，直接影响制热效果。对此现象工厂已对所有在此期间生产的未出仓柜外机全部进行返修，对于市场出现的此故障现象，请按如下指引操作：

- 一、首先确认机型条形码是在今年 7-12 月期间生产的柜外机（型号为：KFR-120W/〈03、04、05〉S；KFR-75W/03、04s；KFR-72W/37〈s〉）




从第五至九位表示生产年月日（10-A、11-B、12-C），如左图所示产品为 06 年 12 月 11 日生产。

- 二、核实是此故障现象时，检查室外电路板 IC8 位置光耦元件型号，如果型号是 **L MOC3063**，请换成夏普光耦元件，型号是 **PC 3SD12**，（物料编码为 2230075119）。如下图：

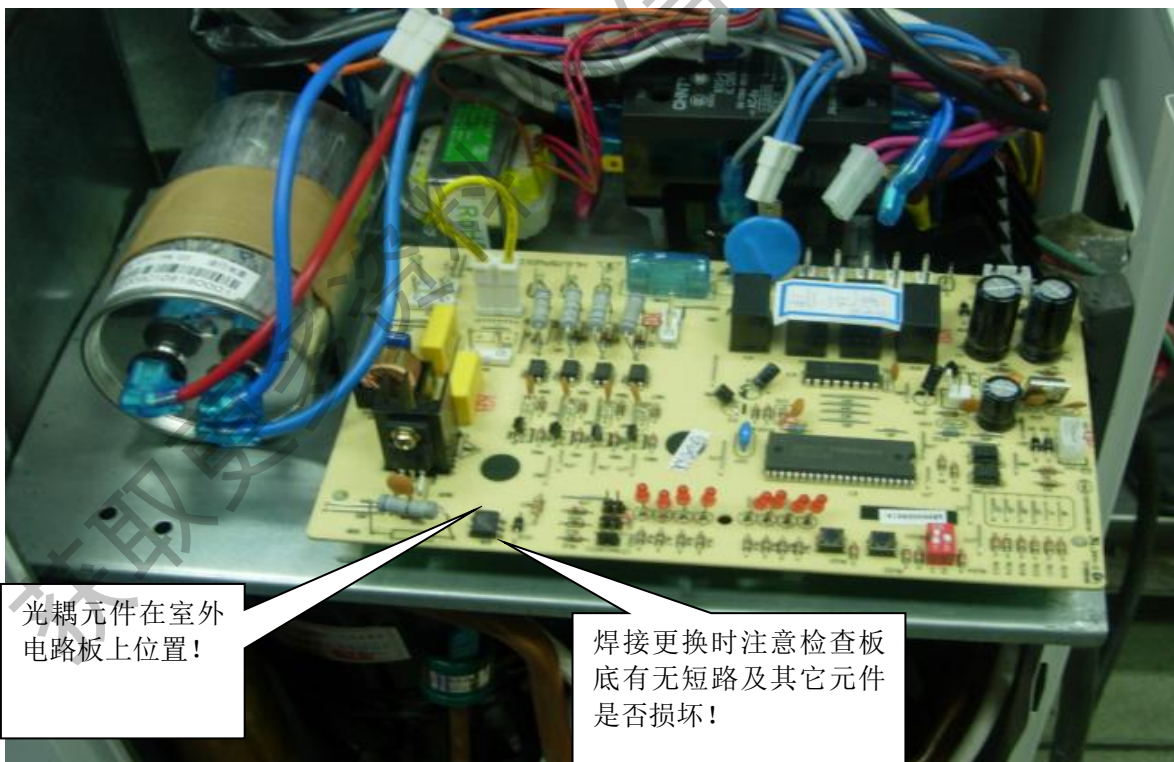

光耦元件在室外电路板上位置！

焊接更换时注意检查板底有无短路及其它元件是否损坏！

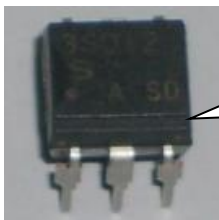

铭牌上所示为夏普型号 **PC 3SD12**，如标示 **L MOC3063** 为声宝光耦不能使用。



关于华凌 5 匹柜机内外接线端子不 对应的维修指引

文件号：JS2007-

第 2 页 共 2 页

三、确认此故障时，也可申领整块新电路板更换：

3 匹室外电路板物料号：2134835002

5 匹室外电路板物料号：2134875001

国内营销公司顾客服务部

2007 年 1 月 10 日

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

编制/日期 陈荣章 2007/1/10

审核/日期 温建华 2007/1/13

批准/日期

发：顾客服务部总部 各产品管理中心 各签约技术服务单位