

F1故障鑑修35

空调售后服务部 (内部资料 严禁外传)

现状

近期接市场反馈部分变频新装机不定时报F1故障及1-3年机报F1故障,造成客户投诉。为促进市场能快速解决用户问题,特作此指引来解决维修困难问题。

关于市场反馈F1故障维修指引


解决方法一:部分变频新装机运行过程中不定时报F1









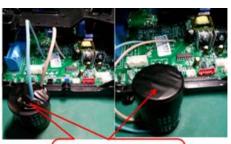

将电解电容上下面用 绝缘胶带包裹

将电解电容放置此处 并用扎带固定

方案适用说明:

- 1、本方案变频机在运行过程中偶尔出现F1故障报出的情况
- 2、这种方案对于开机就报F1的,基本不适用!

加的电容要 680μF

关于市场反馈F1故障维修指引

解决方法二:阀门未打开

【故障现象】

空调运行2-3分钟后报F1故障,压缩机发烫。

【解决措施】

新机安装未试运行,运行几分钟后报F1故障, 重点检查阀门是否开启。重新开启阀门后,空 调正常运行。



关于市场反馈F1故障维修指引

解决方法三:通用拨码板压缩机拨码错误

【故障描述】

F1故障,更换外机一体板后还是报F1 故障。

【维修过程】

经排查发现维修师傅根本不知道更换的一体板需要拨码或乱播码,正确拨码后问题解决。更换配件时必须要搞清是通用配件(需拨码),还是专用配件,避免不知或不会拨码导致问题反复。



关于市场反馈F1故障维修指引


解决方法四:电抗器线插错

【故障现象】

F1故障,更换外机一体板后运行1分钟后还报F1故障。

【解决措施】

经排查发现电抗器线拆错,通用一体板上 "两根棕色的线"的线是插在电抗器上的, 不是插在原机电容上的,正确接插后问题 解决。

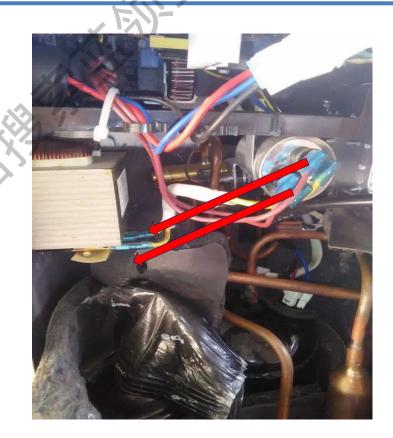

关于市场反馈F1故障维修指引


解决方法五:压缩机线插错

【故障现象】

F1故障,更换外机一体板后压缩机刚运行 后立即报F1故障。

【解决措施】

经排查发现压缩机端子线插错,U(红)V(蓝)W(黑)位置错误,导致压缩机反转,启动后立即报F1,正确接插后问题解决。

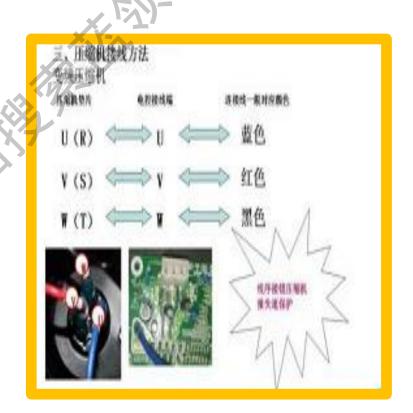

关于市场反馈F1故障维修指引

解决方法六:压缩机连接线破损、接触不良。

【故障现象】

使用1-2年机器出现F1故障,更换外机主板后故障依旧,排除外机模块及主板故障。

【解决措施】

由于压缩机连接线直接搭在铜管上,线磨皮,导致铜管击穿,导致的F1故障,重新更换压缩机连接线及补漏加氟后试机正常。

【故障延伸】F3压缩机失步故障,也与压缩机连接线及压缩机端子接触不良有关, 类似故障重点排查。



关于市场反馈F1故障维修指引

解决方法七:内外机连接线中火线与端子板接触不良

【故障现象】

不定时报F1故障,空调运行一段时间后报F1故障,断电重新上电后正常运行,再次运行一段时间后报F1,往复这种状态,更换外机控制器后故障依旧。

【解决措施】

经反复排查发现内外机连接线中火线与端子板接触不良,压缩机高频运转后火线电压承受不住,导致的F1故障。处理方法:重新将内外机连接线中火线重新固定后,实试机无问题,问题解决!

