

大金空调故障代码 PJ 故障内容：变频器和风扇驱动器组合不当

大金空调故障代码 PJ 故障原因：

P 板型号不一致；

现场设定错误

### 3.39 “PJ” 室外机：主 PC 板更换后现场设定故障或 PC 板的组合不当

|         |  |
|---------|--|
| 遥控器显示   | PJ   |
| 适用机型    | RXYQ8P ~ 48PY1C  |
| 故障检测方法  | 通过与变频器的通信检测到 PC 板更换后现场设定故障（或缺失）或 PC 板的组合不当。  |
| 故障的判断条件 | 通过通信数据判断 PC 板的现场设定或类型是否正确。   |
| 估计原因    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 主 PC 板更换后现场设定故障（或缺失）</li><li>■ PC 板类型的错误匹配</li></ul> |

大金空调故障代码 PJ 细分为以下十二种情况：

- 1、PJ-04：变频 P 板型号错误[变频器 1](主机)
- 2、PJ-05：变频 P 板型号错误[变频器 1](副机 1)
- 3、PJ-06：变频 P 板型号错误[变频器 1](副机 2)
- 4、PJ-09：变频 P 板型号错误[风扇 1](主机)
- 5、PJ-10：变频 P 板型号错误[风扇 2](主机)
- 6、PJ-12：变频 P 板型号错误[变频器 2](主机)
- 7、PJ-13：变频 P 板型号错误[变频器 2](副机 1)
- 8、PJ-14：变频 P 板型号错误[变频器 2](副机 2)
- 9、PJ-15：变频 P 板型号错误[风扇 1](副机 1)
- 10、PJ-16：变频 P 板型号错误[风扇 1](副机 2)
- 11、PJ-17：变频 P 板型号错误[风扇 2](副机 1)
- 12、PJ-18：变频 P 板型号错误[风扇 2](副机 2)


大金中央空调维修工程师针对 PJ 故障代码的十二种情况维修步骤如下：

- 1、检查压缩机变频 P 板的型号是否正确。
- 2、检查风扇变频 P 板的型号是否正确。

- 3、检查控制 P 板波动开关是否正确。
- 4、检查 H2P 是否熄灭，若是，更换控制 P 板；若否，修复连接配线。

### 故障检修

 **注意** 断开或连接插接件前务必关闭电源开关，否则可能会损坏部件。

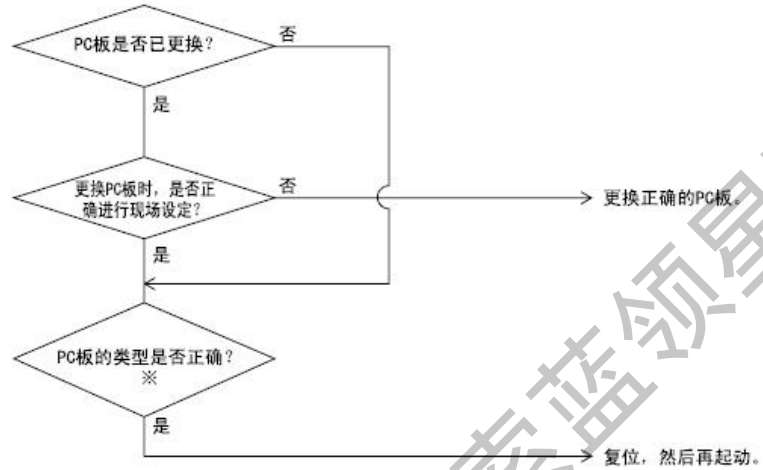

※注) PC 板类型的错误匹配包括:  
主 PC 板  
变频器 PC 板 (对于压缩机)  
风扇驱动器 PC 板

获取更多资料 微信搜索 索蓝领星球