

(16) 故障内容：室内机定时指示灯闪 10 次。代码含义：电源超、欠压。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检测电源电压是否太低、太高或不稳	指针式万用表	按技术要求检测	如电源不良，应改善电源供电条件
2	检测电源线、开关是否不符合要求	指针式万用表	检查电源线是否太细、太长，开关是否老化，压线是否接触不良	如电源线和开关容量不符合要求，应调整或更换
3	电路板电源电压检测电路不良	指针式万用表	按技术要求检测	如电路板损坏，应更换