

开关板	LED6	LED5	LED4	LED3	故障现象	故障部位	维修方法
01		亮		快闪	压缩机欠 电流 (连线错 误)	电路连接 错误	压缩机电 源未穿过互 感器
						压缩机内 部过流器断 开	检查压缩 机电气线路 是否正常
						电路故障	检查电路 板型号与空 调器机型相 同否, 检查 电流检测电

获取更多资料 微信扫码星球