

(2) 故障内容：室内机电源指示灯闪 2 次。代码含义：室

内管温热交传感器故障。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检测室内管温传感器电阻值是否错，是否有短路、断路	指针式万用表	按照温度传感器电阻值参数表检测	如传感器坏，应更换
2	检测室内管温传感器是否插接良好	指针式万用表	按技术要求检测	如传感器未插接好，应重新插接好
3	检查线路板传感器插座引脚是否开焊、虚焊	指针式万用表	用万用表欧姆挡检测传感器插座引脚与焊点电阻值	如插座引脚开焊，应重新焊好
4	查电路板传感器电路元件电阻、电容是否变质漏电或电路板坏	指针式万用表	按技术要求检测	如电路板坏，应更换