

故障 8 美的 KFR—32GW/Y 空调器运行指示灯正常但室内机不送风。

故障现象：刚安装完后，试机，室外机能够正常启动，室内风机不送风。

分析与检测：判断为电路板故障，更换电路板后，故障未排除，又更换室内机风机，故障依旧。卸下室内机仔细观察，发现风轮不转的原因是前面框上的螺钉掉入，卡住所致，是安装时粗心造成的。

维修方法：将螺钉取下重新装好，试机正常，排除故障。

经验与体会：这是一个很隐蔽的故障，初次检查，从经验上很容易判断电动机或电路板的故障，而实际上的原因是空调在运输途中。电动机或电路板运输途中，或安装过程中螺钉坠入扇面所致。由此说明，维修空调不能轻易从故障现象下结论，而要认真、仔细分析。若在检查时，仔细听一听塑料电动机是否有噪声，若有则说明已断电，就不会怀疑到主板上有故障。www.repairste.com