

大金空调故障代码 E9 故障内容：电子膨胀阀线圈故障

大金空调故障代码 E9 故障原因：

电子膨胀阀不良、

连接器触点不良、

室外机电路板不良（[大金空调故障代码 E1](#) 就是室外机电路板不良）

3.19 “E9” 室外机：电子膨胀阀驱动部件故障（Y1E，Y2E）

遥控器显示	E9
适用机型	RXYQ8P ~ 48PY1C
故障检测方法	检查插接件是否断开 检查膨胀阀线圈的阻值
故障的判断条件	电源接通时，无公用电源时产生故障。
估计原因	<ul style="list-style-type: none">■ 电子膨胀阀驱动部件不良■ 室外机 PC 板 (A1P) 不良■ 连接电缆不良


大金空调故障代码 E9 细分为常见的十二种故障，具体如下所示：

- 1、E9-01/05/08：电子膨胀阀 2 线圈（Y2E）故障(主机)
- 2、E9-04/07/10/20：电子膨胀阀 1 线圈（Y1E）故障(主机)
- 3、E9-21：电子膨胀阀 1 线圈（Y1E）故障(副机 1)
- 4、E9-22：电子膨胀阀 1 线圈（Y1E）故障(副机 2)
- 5、E9-24：电子膨胀阀 2 线圈（Y2E）故障(副机 1)
- 6、E9-25：电子膨胀阀 2 线圈（Y2E）故障(副机 2)

上海大金空调维修小编备注：上面的“/”代表是同样的意思，只是为了方便才这样说明的。这个在[大金空调故障代码 E6](#) 介绍里面就已经提到过了。

以上的十二种细分故障大金空调维修工程师解决方法如下所示：

- 1、检查电子膨胀阀用插接件是否正确连接至室外机主控 P 板。
- 2、检查线圈电阻是否正常？如若，更换电子膨胀阀线圈；如是更换外机控制 P 板。

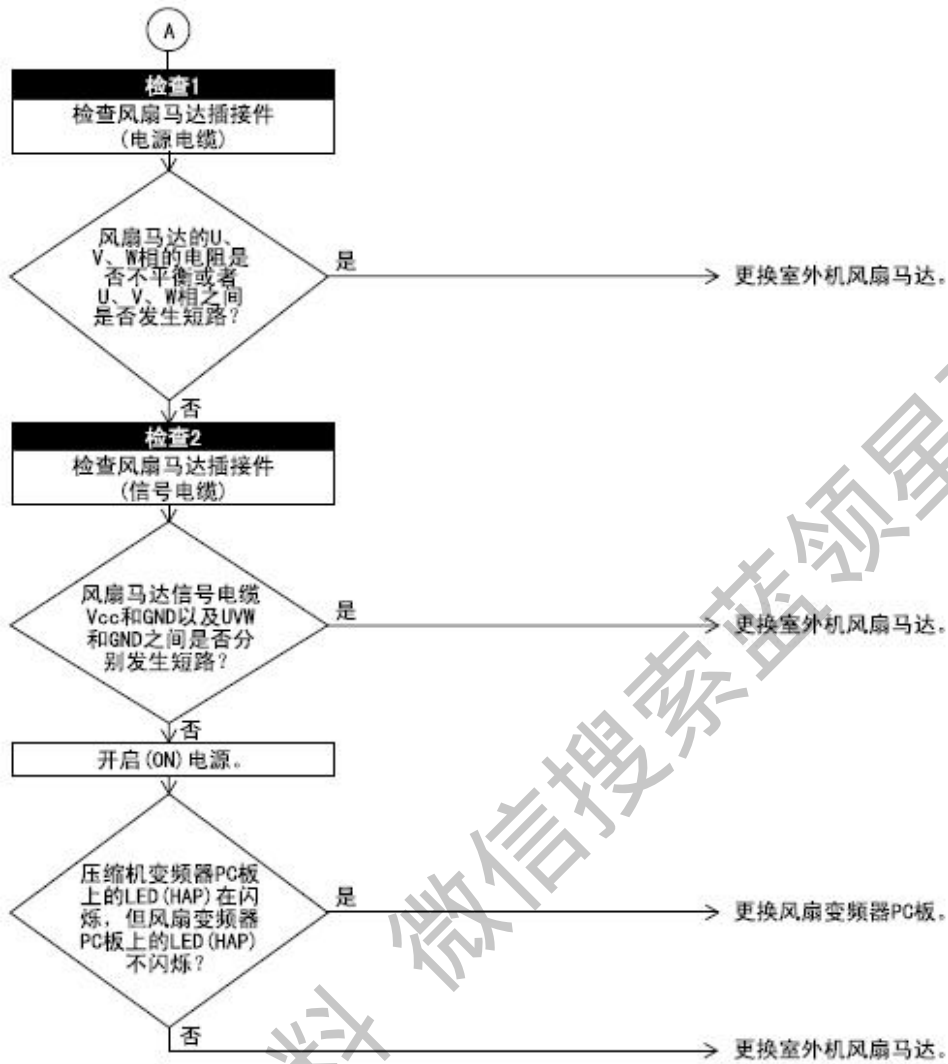

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球