

故障 10 美的 KFR—32GW/Y 空调器开关机时室内机有啸叫声。

故障现象：开关机时室内机有啸叫声。

分析与检测：检查发现室外机中毛细管的出口处发出一种啸叫声，造成室外侧噪声，分析是毛细管插入单向阀内过深造成的，毛细管插入单向阀节流后，冲击单向阀而产生的啸叫声。

维修方法：将室外机的毛细管从单向阀内拉出 5mm 左右，啸叫声排除。

经验与体会：遇到毛细管出口产生啸叫声故障的排除方法如下：① 更换毛细管、单向阀组件；② 把毛细管从单向阀内拉出 5mm 左右；③ 用钳子夹紧毛细管与单向阀上的