

故障2 美的 KFR—25GW 分体空调器室内蒸发器结冰。

故障现象：室内蒸发器结冰。

分析与检测：用遥控器开机后，室内风机不运转，室外压缩机运转，卸下室内机外壳，发现室内机蒸发器结冰，用温水和电吹风把冰融化后，测室内贯流风机线圈良好，测风机起动电容容量改变。

维修方法：更换电容器后故障排除