

大金空调故障代码 UA 故障内容：室内机和室外机的组合不当。

大金空调故障代码 UA 故障原因：

连接的室内机台数超限；

室外机 P 板故障；

室内机和室外机的制冷剂不一致；

将室外机控制 P 板更换为备用品后，未进行设定时。

大金空调故障代码 UA 细分为 5 种情况：

- 1、UA-17：室内机连接数超量
- 2、UA-18：室内连接机种错误
- 3、UA-20：室外机组合不良
- 4、UA-21：连接错误异常
- 5、UA-31：多联组合异常

以上五种情况，大金空调维修工程师解决方法如下：

- 1、检查显示“UA”的内机制冷剂是否与室外机的一致。
- 2、检查所连接的室内机总数是否在可连接机器的数量范围之内。
- 3、确定室外机控制 P 板的拨码是否正确。
- 4、检查是否为多台室外机连接系统？如是，确定组合是否正确；如否，更换室外机控制 P 板。

3.49 “UA” 室内机和室外机一室内机和遥控器的组合不当

遥控器显示	UA
适用机型	所有室内机机型 RXYQSP ~ 48PY1C
故障检测方法	室内机和室外机之间制冷剂类型的数据发生不同。 室内机的台数超出允许范围。
故障的判断条件	一旦检测到上面提到的任意异常之一便可确定故障。
估计原因	<ul style="list-style-type: none">■ 连接的室内机台数过多■ 室外机 PC 板 (A1P) 不良■ 室内机和室外机所用制冷剂类型不相配。■ 更换为备件 PC 板后未进行室外机 PC 板的设定。