

大金空调故障代码 L0 故障内容：变频器系统故障

大金空调故障代码 L0 故障原因：电源电容不足、功率晶体管不良、变频器电路板不良

大金中央空调维修工程师解决大金空调故障代码 L0 方法：

- 1、检查变频 P 板上的保险丝是否断开。
- 2、检查风扇马达与变频 P 板的中转插件是否连接正确。
- 3、检查风扇变频 P 板上的保险丝是否不导通。
- 4、拆下风扇马达插接件，是否可以轻易地用手转动风扇。
- 5、检查风扇马达的绝缘是否正常。
- 6、检查风扇马达电源线插接件的 UVW 相间的电阻值是否不平衡或 UVW 相间是否短路。
- 7、检查风扇马达信号线插接件是否发生短路。