

14.1.4 制冷时运转噪声大

产生的原因：制冷配管过长；吊装墙的厚度不够（嵌入式）；减振措施不恰当；产品有变形；制冷剂不足。

排除方法：请按图 14-4 所示的方法进行诊断和排除。

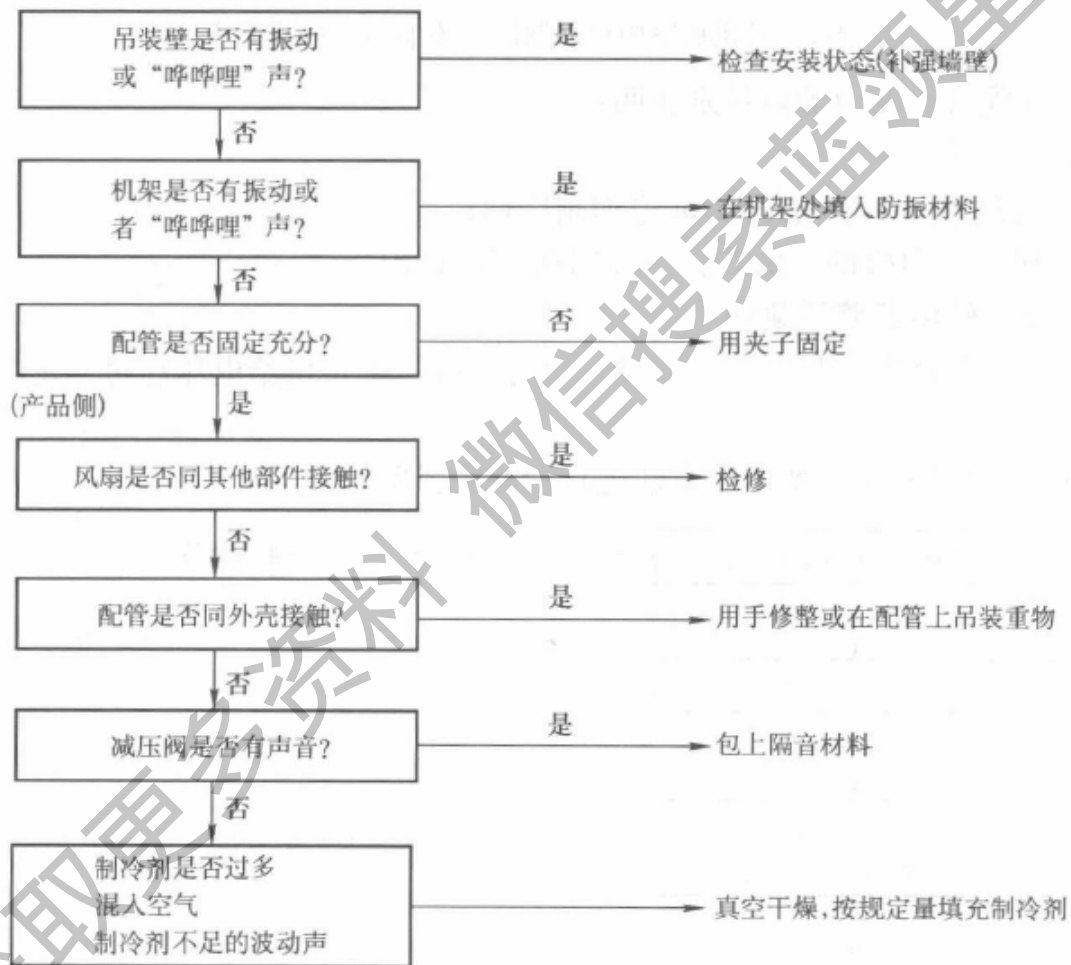


图 14-4 制冷时运转噪声大排除方法