

# 社内連絡書

TO:	FROM:		
各事务所售后 SE	技术服务部		
	副总经理	部长	担当
		曾华溪 2011-5-7	黄超
合计: 1 枚	TEL: 021-58763030		
	FAX: 021-58777330		

件名: KX6 侧出风机组风扇马达防烧毁对策



应日本总部要求, 需紧急对市场上部分 KX 侧吹风机组进行风扇马达防烧毁对策。

◎对象机种: MHAQ 青岛生产侧出风 KX6 机组 FDC280KXE6G 及 FDC335KXE6G  
 机号: FDC280KXE6G: E28301106SF~ FDC335KXE6G: E33300548SF~

◎对策方法: 把室外机 F1 保险丝从原先的 10A, 更换成对策品 6A 的新保险丝, 并在保险丝边用记号笔标注“6A”。记录对应完成机号, 并收集保留旧保险丝。

◎交换费用: 50 RMB / 1 台, 以作业报告书形式, 并同时附带机组清单, 与对应数量旧件一同返回, 方可结算。

请各位 SE 统计辖区范围内测出风机组较集中的项目, 尽快反馈本人处申请对策保险丝。并尽快 SS 店进行对应。

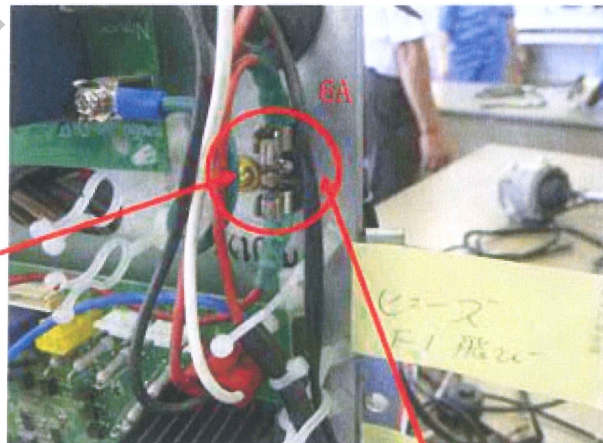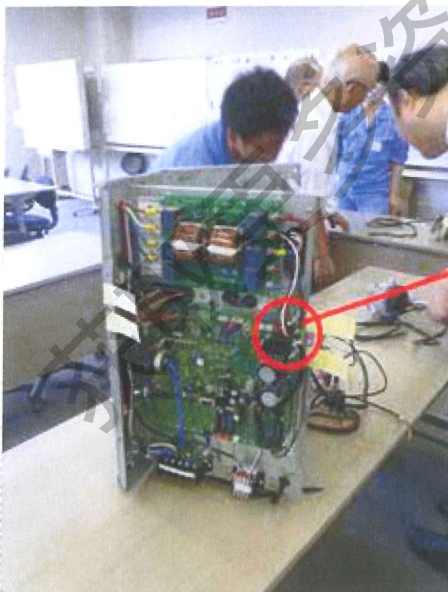

10A → 6A

用记号笔标注“6A”



## 三菱重工空调系统(上海)有限公司

地址: 上海市延安西路2299号世贸商城2903-2906室 200336

电话: 021-62363030 58763030 传真: 021-58777330