

# Service News

SN13-009

## KX6 室外机备用主控板更换注意事项

KX 系列室外机主控板更换时，需注意备用板上的**跨接线**、**拨码开关**位置要与原装板完全一致。否则会出现 **E43**、**E32** 等故障代码。

<例>

故障机型： FDC335KXE6G

故障现象： 室外机主控板更换后，出现 E43-2 故障代码。

发生原因： J11、J12 未断开则对应日本本土用程序，所以会出现故障。

（例）图为 FDC335KXE6G 机型主控板更换后没有剪掉 J11、J12，出现 E43-2 故障：



AS 售后服务课

2013-10-25



三菱重工空调系统（上海）有限公司技术服务部  
上海市长宁区延安西路 2299 号上海世贸商城 2405-2406 室  
Tel: 021-58763030 FAX: 021-52389151