

## ECO 自动停止后发动机不起动。发动机控制单元故障存储器中存储了故障代码 P1CE200 或 16F400 ( Ref to GI07.08-P-060723 )

主题编号	LI07.08-P-061098
版本	2
设计组	07.08 控制单元
日期	06-11-2015
有效性	发动机 642，在型号 222 和 166 中，带车辆代码 803、804、805、B03
更改原因	添加了针对型号 222 的解决措施。

### 投诉:

ECO 自动停止后发动机不能自动起动。无法使用钥匙和/或启动按钮启动发动机。

发动机控制单元故障存储器中存储了故障代码 P1CE200 或 16F400。

### 原因:

受各种环境的影响，柴油发动机控制单元软件的一个错误的输入会导致 ECO 自动停止后发动机自动起步时停止喷油。

### 补救:

对于型号 222 ( S 级 ) 的车辆：

带 05/2015 版 DVD 的数据版本的 XENTRY：请下载插件 4591，然后更新 CDI 柴油发动机控制单元的数据版本。

带 07/2015 或更高版 DVD 的数据版本的 XENTRY：更新 CDI 柴油发动机控制单元的数据版本。

对于型号 166 ( ML 级 ) 的车辆：

当前正在创建针对柴油发动机控制单元的修正软件。这涉及纯软件数据问题。请勿更换部件。

一旦修正软件可用 ( 预计 2015 年 9 月 )，则会通过 TIPS 文档通知。

控制单元/故障代码		
控制单元	故障代码	故障文本
N3/9 - 内燃机'OM642'的发动机电子设备'CDI60LS' (共轨喷注系统 ( CDI )) (CR60LS) (M/ GLE (166))	16F400	ECO启动/停止功能识别到过低的发动机转速。
N3/9 - 内燃机'OM642'的发动机电子设备'CDI61' (共轨喷注系统 ( CDI )) (CR61)	P1CE200	ECO启动/停止功能识别到过低的发动机转速。 _

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
			54581 90	

获取更多资料 微信搜索蓝领星球