

左侧或右侧气缸盖的油槽泄漏。(Refer to GI01.30-P-057880)

主题编号	LI01.30-P-058625
版本	1
设计组	01.30 气缸盖
日期	03-28-2014
有效性	发动机 157、发动机 276 和发动机 278。 至发动机 2769xx 30 530090 2789xx 30 141210
更改原因	

投诉:

发动机 157、276 和 278 左侧或右侧气缸盖的油槽有轻微泄漏。

1. 左侧气缸盖：机械真空泵旁的左侧油孔
2. 右侧气缸盖：高压泵壳体下方的油孔

原因:

油孔内密封球区域有凹槽。

补救:

在油孔中敲入一个圆柱销（根据说明）。

附件	
文件	描述
Reparaturanleitung Kugelverschluß Hauptölkanal am Zylinderkopf MOVE.pdf	维修说明
Repair instruction check ball at the main oil channel of left - right cylinder head.pdf	维修说明

零件						
零件号	ES1	ES2	名称	数量	提示	EPC
N 000000 002507			圆柱销	1	将圆柱销齐平地敲入孔中。	X
A 001 986 71 71	10		清洁剂	1		X
A 007 989 79 71	09		固定装置	1		X

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
01-2800	拆卸/安装发动机和自动变速箱			

获取更多资料 微信搜索蓝领星球