

在怠速时纵向反冲和振动 (Ref to GI07.08-P-060965)

主题编号	LI07.08-P-061059
版本	1
设计组	07.08 控制单元
日期	03-23-2015
有效性	带发动机 278 的车型 222
更改原因	

投诉:

在带发动机 278 的车型 222 上，由于怠速时的纵向反冲和振动产生投诉。在汽油发动机和变速箱控制单元中并未存储故障代码。

原因:

发动机和变速箱控制单元的数据错误

补救:

通过 Xentry 将发动机控制单元和变速箱控制单元的软件更新至可用的最新版本。

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
02-4762	诊断系统 (XENTRY/DAS) 连接/关闭		54575 90	
02-5058	连接/断开蓄电池充电器 (XENTRY/DAS 已连接)		54575 90	
02-8752	发动机控制单元软件 更新 (XENTRY/DAS 已连接)		54575 90	
02-8443	全集成化控制单元软件 更新变速箱控制系统 (XENTRY/DAS 已 连接)		54575 90	