

## 正时箱机油滤清器壳体区域内的螺纹有漏油迹象 ( 渗出液珠 ) (Refer to GI01.60-P-056053, V1)

主题编号	LI01.60-P-056323
版本	1
设计组	01.60 配气机构壳
日期	05-16-2013
有效性	发动机 276
更改原因	

### 投诉:

正时箱机油滤清器壳体区域内的螺纹有漏油迹象 ( 渗出液珠 )

### 原因:

铸件上有细孔

### 补救:

1. 用清洁剂 ( 例如 Loctite 7063 或类似清洁剂 ) 去除螺纹上的油脂。
2. 用压缩空气小心地吹洗螺纹 ( 用抹布遮盖该区域 ) , 以去除清洁剂。
3. 安装新的微密封螺栓 A002 990 11 03 (M6x12)。

螺栓紧固扭矩为 4.5 Nm

附件	
文件	描述
Arbeitsanweisung Nacharbeit Steuergehäuse TIPS.pdf	正时箱修整工作说明
Arbeitsanweisung Nacharbeit Steuergehäuse englisch.pdf	正时箱修整工作说明

零件						
零件号	ES1	ES2	名称	数量	提示	EPC
A 002 990 11 03			螺栓 M6x12	1		X
A 001 986 71 71			清洁剂 Loctite 7063	1		X

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
			01050 12	