

发动机无输出 (Refer to GI09.10-P-058682)

主题编号	LI09.10-P-059221
版本	1
设计组	09.10 空气滤清器
日期	07-18-2014
有效性	222.177/178 , 截至 VIN #A 023218
更改原因	

投诉:
发动机无输出

原因:
散热器罩区域右侧的进气软管松开。

补救:
将进气软管 (图 1 ; 图中位置 A) 在下部的卡止点处 (图 1 ; 图中位置 B) 用支架 (图 2 ; 图中位置 C) 固定到散热器罩上。

附件	
文件	描述
Abbildung 1.JPG	图 1
Abbildung 2.JPG	图 2

零件						
零件号	ES1	ES2	名称	数量	提示	EPC
A 222 504 00 00			支架	1		X

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
			09122 38	