

故障代码 U040208 - “变速箱”控制单元接收到不可信的数据 - 存储在发动机控制单元中 (发动机诊断警告灯偶尔会亮起)。(Refer to GI07.08-P-056107)

主题编号	LI07.08-P-056239
版本	2
设计组	07.08 控制单元
日期	11-12-2013
有效性	适用于发动机 133、157、270、274、276、278、279。
更改原因	已添加插件编号。T. Aslan (16.10.2013)

投诉:

仪表盘中的发动机诊断警告灯亮起。

故障代码 U040208 (故障文本：“变速箱”控制单元接收到不可信的数据) 已存储在汽油发动机控制单元故障存储器中。

发动机工作正常，变速箱控制单元故障存储器未存储故障。

原因:

在极限条件下，汽油发动机控制单元软件数据记录错误导致该故障代码产生。

补救:

对于梅赛德斯-奔驰汽车：

将汽油发动机控制单元软件的数据状态更新到当前最新版本。

请注意，需在 XENTRY Diagnosis 上安装以下插件。

07/2013 版 XENTRY DVD：插件 2939、2968 和 3138

09/2013 版 XENTRY DVD：插件 3033 和 3139

11/2013 版 XENTRY DVD：无需额外的插件

对于 AMG 车辆：

请联系相应的市场技术支持部门。

不要更换发动机或变速箱上的任何部件。故障是由软件引起的，更换部件无法排除故障。

控制单元/故障代码		
控制单元	故障代码	故障文本

N3/10 - 内燃机'M276'的发动机电子设备'MED177' (ME (发动机电子设备)), MED 17.7-Motor electronics for direct injection 17.7 (MED177) (C 级 (204), SL 级 (231), G 级 (463), E 级 (212), GL/GLS (166), S 级 (222), CLS 级 (218), SLK/SLC 172, E 级 (207), GLK 级 (204), M/ GLE (166))	U040208	接收到来自“变速箱”控制单元的不可信数据。 存在一个信号故障或信息有错误。
N3/10 - 内燃机'M276'的发动机电子设备'MED177' (ME (发动机电子设备)), MED 17.7-Motor electronics for direct injection 17.7 (MED177) (S 级 (221), R 级 (251), CL 级 (216))	U040208	Implausible data were received from control unit 'Transmission'. There is a signal fault or the message is faulty.

获取更多资料 微信搜索蓝领星球