

故障代码 P061194 -燃油喷油嘴控制单元出现功能故障 (发动机控制单元输出级故障)- 已存储在发动机控制单元中 (有时发动机故障诊断警告灯激活) (Refer to GI07.08-P-057076)

主题编号	LI07.08-P-057415
版本	1
设计组	07.08 控制单元
日期	10-11-2013
有效性	发动机 270、274、276、278、157
更改原因	

投诉:

仪表盘中的发动机诊断警告灯亮起。

故障代码 P061194 (燃油喷油嘴控制单元出现功能故障 (发动机控制单元输出级故障)) 已存储在发动机控制单元故障存储器中。

发动机未显示出与发动机运行特征相关的任何问题。

原因:

发动机控制单元软件中喷油嘴喷油量调整数值中条目缺失或有错误。

补救:

将 Xentry Diagnosis 与车辆连接，并进入以下菜单：

Xentry Diagnosis --> 控制单元 MED --> 选项“匹配” --> 选择“配置” --> “手动设置” --> “喷油嘴喷油量调整”

检查填入 Xentry 的数值与单个喷油嘴连接器外壳上的数值是否匹配。

1. 如 Xentry 数值存在偏差，则用连接器外壳上的数值将其覆盖并删除故障记忆。

在此种情况下无须更换控制单元。

数值修正后，必须驻车并锁止 2 分钟以上，以此重新设置控制单元。

2. 如 Xentry 数值正确，请遵照 Xentry 中引导测试指南。

控制单元/故障代码		
控制单元	故障代码	故障文本
N3/10 - 内燃机'M274'的发动机电子设备'MED40' (ME (发动	P061194	“燃油喷油嘴”控制单元存在功能故障 (“内燃机”控制单元输出级故障)。 存在一个意外的指令。

机电子设备)) (C级 (204), CLA (117), E级 (212), CLS级 (218), A级 (176), B (242, 246), E级 (207), GLK 级 (204))		
--	--	--

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
54-1011	快速测试		54575 90	
54-0992	给控制单元编码		54575 90	

获取更多资料 微信搜索蓝领星球