

后部区域发出嘎嘎声 (Refer to GI14.40-P-059857)

主题编号	LI14.40-P-060057
版本	1
设计组	14.40 废气再处理, AdBlue
日期	11-03-2014
有效性	型号 222, 带 SCR 废气再处理/代码 U77
更改原因	

投诉:

在不良道路上可以听到右侧后部区域发出嘎嘎声。

原因:

AdBlue 排气阀的浮体有强烈的垂直运动。

补救:

1. 拆卸右后车轮。
2. 拆卸右后轮罩的翼子板内衬。
3. 松开排气阀盖 (图 1)。
4. 按照图片粘贴毡条 (图 2)。
5. 以倒序组装。

附件	
文件	描述
Pic2.jpg	阀盖内的毡条

零件						
零件号	ES1	ES2	名称	数量	提示	EPC
A 201 914 20 97			毛毡条	1	厚度 2 mm 用量按需确定	X

附件	
文件	描述
Pic1.jpg	AdBlue 排气阀

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
			47407 38	AdBlue 罐通风管路

WIS-参考			
文档编号	标题	提示	分配
ar88.10-p-1400lf	拆卸/安装后翼子板中的翼子板内衬		补救

获取更多资料 微信搜索蓝领星球