

变速箱投诉，伴有故障代码 P087000 (Refer to GI27.19-P-057681)

主题编号	LI27.19-P-057899
版本	1
设计组	27.19 变速箱电气系统
日期	12-11-2013
有效性	车型 212.098、212.298 (BLUEHYBRID) 车型 212.095 (混合动力) 车型 222.057、222.157 (混合动力)
更改原因	调整了维修套件零件号。

投诉:

显示屏中出现变速箱故障信息，显示各种变速箱投诉（包括汽车有时在某些情况下间歇性的无法挂入倒档），伴有故障代码 P087000。

此外，出现该投诉时发动机诊断指示灯可能会被激活。该信息不会影响发动机运转。

原因:

故障代码 087000“油压传感器‘C’有电气故障”。油压开关上硬件损坏。

补救:

如果出现伴有该故障代码 P087000 的变速箱投诉，必须更换变速箱控制单元 (VGS)。

也请遵照 AR27.19-P-0220EH。

控制单元/故障代码		
控制单元	故障代码	故障文本
Y3/8n4 - 全集成化变速箱控制 (起动离合器油压传感器 (VGS)) (VGS4NAG2)	P087000	油压传感器/油压开关“C”存在电气故障。 _

零件						
零件号	ES1	ES2	名称	数量	提示	EPC
A 000 270 28 00			VGS4-500 (FBS3) 维修套件	1	仅针对截至代码 803 带 FBS3 的车辆	X
A 000 270 33 00			VGS4-500 (FBS4) 维修套件	1	仅针对从代码 804 起带 FBS4 的车辆	X