
从 P 档换到 D 档时有剧烈反冲 (Refer to GI27.50-P-044018)

主题编号	LI27.50-P-049285
版本	3
设计组	27.50 齿轮组
日期	10-10-2013
有效性	带变速箱 722.9 的车辆
更改原因	调整了原因和解决措施

投诉:

将档位从 P 换到 D 时，可明显感觉到有剧烈反冲。

原因:

摩片组 B2 摩擦系数可能波动。

补救:

必须按如下方法重新调校从 N 档 到 D 档以及从 N 档到 R 档的换档过程：

提示：在档位 N/R/D 上分别停留至少 5 秒！

冷起动车辆，

从 N 档换到 R 档 5 次，

从 N 档换到 D 档 5 次 --> 变速箱暖机到 40°C，同时车速至少超过 50 km/h 一次。

从 N 档换到 R 档 5 次，

从 N 档换到 D 档 5 次 --> 变速箱暖机到 70°C，同时车速至少超过 50 km/h 一次。

从 N 档换到 R 档 5 次，

从 N 档换到 D 档 5 次。