

快速测试中未列出变速箱控制单元 Y3/8n4 (全集成化变速箱控制单元 (VGS)) , 无法与 VGS 通信。(Refer to GI27.19-P-057240)

主题编号	LI27.19-P-057342
版本	2
设计组	27.19 变速箱电气系统
日期	12-03-2013
有效性	自动变速箱 722.9
更改原因	调整了补救措施。

投诉:

快速测试中未列出变速箱控制单元 Y3/8n4 (全集成化变速箱控制单元 (VGS)) 和/或无法与 VGS 通信。

原因:

变速箱控制单元 Y3/8n4 可能损坏。

补救:

更换部件前请参考 GI54.15-P056627。

对变速箱控制单元 Y3/8n4 (VGS) 进行复位 (点火复位) , 检查变速箱插头连接的位置是否正确, 检查针脚是否损坏。若检查未发现任何问题但仍无法与 VGS 建立通信, 则需更换电子液压控制单元 (EHS) 部件, 因为其无法在所述条件下传输阀门特性曲线。

在这种情况下不允许安装 VGS 修理包。

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
			54553 73	变速箱控制单元有电气故障