

发动机油热交换器密封件轻微渗漏 (Refer to GI18.30-P-059116)

主题编号	LI18.30-P-059721
版本	1
设计组	18.30 机油冷却
日期	08-28-2014
有效性	带 OM 642.8 的车辆
更改原因	

投诉:

发动机油热交换器密封件轻微渗漏

因此会导致内部 V 形部分以及内部 V 形部分流出口上出现油痕。

原因:

密封件失效

补救:

使用新的密封件 A642 188 0480 进行更换

提示：只能根据明显的诊断结果更换热交换器

提示：更换密封件时请使用损坏代码 18242。

提示：不要清除密封胶在加工面上的残留物，由此产生的间接损害不包含在明示保修和善意保修规定内。

零件						
零件号	ES1	ES2	名称	数量	提示	EPC
A 642 188 04 80			密封垫片	1	机油冷却器到曲轴箱	X

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
18-6840	见 AR18.30-P-6840AK		18242 04	请仅在确认的情况下更换机油热交换器。