

变速箱 722.9 的变扭器壳体和变速箱壳体之间的右侧机油冷却器管路区域漏油。(Refer to GI27.00-P-056921)

主题编号	LI27.00-P-057583
版本	2
设计组	27.00 概述
日期	06-06-2014
有效性	适用于配备变速箱 722.9 的所有车型，不包括变速箱 722.930、722.931、722.971 和 722.997
更改原因	调整了解决措施。

投诉:

在底板饰板上和/或辅助机油泵 (ZÖP) 上有几滴变速箱油。

附件	
文件	描述
Beanstandung mögliche geringe Ölundichtigkeit.pdf	可能的投诉
complaint possible minimal oil leakage.pdf	可能的投诉

原因:

由于加工工艺，在变扭器壳体密封表面（变扭器壳体/变速箱壳体连接面）上可能看不到导致泄漏的裂纹。

可能涉及的变速箱：

请务必注意下列限制！

变速箱序列号

- 722.9xx 04 663967 - 722.9xx 04 989952 或
- 722.9xx 07 463491 - 722.9xx 07 566178 或
- 722.9xx 10 001332 - 722.9xx 10 029748

和压印码为 R 和/或 T 的变扭器壳体（见附件）。

补救:

若不符合 GI27.55-P-058816，请更换变扭器壳体和变扭器与变速箱外壳间的密封件。