

行李箱锁开启延时 (Refer to GI54.15-P-056850)

主题编号	LI54.15-P-057079
版本	2
设计组	54.15 保险丝和继电器箱
日期	09-25-2013
有效性	底盘号 : A001988 ... A005338 特殊装备代码 : -881 -883 -884
更改原因	调整了措施

投诉:

行李箱锁开启延迟约 3-7 秒。

原因:

制造期间后部信号采集及促动控制模组 (SAM) 的初始化出现错误。

补救:

请勿更换任何零件！

进行测试，该测试同时能够使行李箱锁正确初始化。

前提条件：07/2013 版的 Xentry，带插件 3032 或至少是 09/2013 版的 Xentry。

为此选择“控制单元视图 ~ 车身 ~ SAM-H - 后部信号采集及促动控制模组 ~ 检测 ~ 选择检测部件‘行李箱锁’”。

注意！

更换控制单元或软件更新后（如果可能随后出现投诉），请检查软件零件号，因为控制单元可能重新处于初始状态。

若零件号为 A222 902 00 07 和 A222 902 38 07 必须重新进行测试。

控制单元/故障代码		
控制单元	故障代码	故障文本
N10/8 - 后部信号采集及促动控制模组 (后部信号采集及促动控制模组 (SAM)) (BC_R222)	-	-

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
54-1011	进行快速测试		54590 TN	
54-0992	控制单元编码 (快速测试后)		54590 TN	

获取更多资料 微信搜索蓝领星球