

仪表盘故障信息“辅助蓄电池 - 去特许服务中心修理” - 故障代码 (FC) B11C11B (Ref to GI54.10-P-057956)

主题编号	LI54.10-P-058215
版本	4
设计组	54.10 蓄电池，供电，电压互感器
日期	01-07-2015
有效性	型号系列 (BR) 222 (非 AMG) ，截至车辆识别号 (FIN) 尾号 A033167 ，带特殊装备 (SA) 代码“B03” BR 222 (非 AMG) ，截至 FIN 尾号 L000379 ，带 SA 代码“B03” BR 222 (非 AMG) ，截至 FIN 尾号 V000049 ，带 SA 代码“B03”
更改原因	补充了印度、马来西亚、泰国、越南和印度尼西亚的全散装 (CKD) 产品的适用情况

投诉:

组合仪表显示信息“辅助蓄电池 - 去特许服务中心修理”

原因:

ECO 启动/停止功能辅助蓄电池电气故障

补救:

如果在前部信号采集及促动控制模组 (SAM) (N10/6) 中存有故障代码“B11C11B - 辅助蓄电池有功能故障。超过了电阻的极限值”，必须更换 ECO 启动/停止系统备用蓄电池。在这种特殊情况下不必 Midtronics 检测，因为 Midtronics 检测结果不能得出故障原因的结论。

这是一个仅出现在这种特殊车辆上的绝对的特殊情况，只能使用该故障代码在 Midtronics 检测方面进行处理，而不适用于其他损坏情况或其他车辆。对于所有其他损坏情况和车辆，WMR/EWMMR 条款 04-02-020 仍适用。

应保存快速测试及其相应的故障代码，而且已在保修索赔消息栏中标注该故障代码。

提示：

如果在这里限定的车辆上出现现在使用的零件号为 A0009829308 的 ECO 启动/停止功能辅助蓄电池的投诉，则 WMR/EWMMR 条款 04-02-020 适用且不受限制，并且需强制执行 Midtronics 检测！

零件						
零件号	ES1	ES2	名称	数量	提示	EPC
A 000 982 93 08			辅助蓄电池	1		X

操作号/损坏代码

操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
54-1011	进行快速测试		54027 73	
54-1138	拆卸和安装 ECO 启动/停止系统功能的辅助蓄电池		54027 73	
54-1150	更换蓄电池 (已拆下蓄电池)		54027 73	

获取更多资料 微信搜索蓝领星球