

转速约 1000 - 1800 rpm 时车内可听到 啞嗒声 (Ref to GI54.18-P-060583)

主题编号	LI54.18-P-060854
版本	2
设计组	54.18 线束
日期	06-11-2015
有效性	型号 222、217，带发动机 276.8、278
更改原因	补充了提示

投诉:

车内可听到喷油嘴发出轻微的啞嗒声。

可能在 0 km/h 和 70 km/h 之间在约 1000 - 1800 rpm 时出现噪音。

原因:

接地导线 A (见图 1) 可能在不利条件下将啞嗒声传导到车身上。由此可以在车内听到啞嗒声。

补救:

不带全时四轮驱动 (4MATIC) (4x2) 的汽车，见图 1：

将接地导线“A”从变速箱“B”上拆下。将接地导线“A”重新固定到位置更低的螺栓连接点“C”上。

同时注意，接地导线不得贴靠在变速箱外壳上。

带全时四轮驱动 (4MATIC) (4x4) 的汽车，见图 2：

将接地导线“A”从变速箱“B”和车身“D”上松开。将接地导线“A”置于略微旁边的位置，然后重新固定安装。

同时注意，接地导线不得贴靠在变速箱外壳上。

不要更换部件！

提示：

如果投诉仍然存在，请同样注意/处理 设计组 (KG) 46.10“发动机- 驾驶员脚部空间区域发出啞嗒声”中有关“转向指轴”的 TIPS 文档。

附件	
文件	描述
Bild 1_4x2.JPG	图 1

获取更多资料 微信搜索蓝领星球