

发动机运行不平顺，发动机控制单元故障存储器内存 储有故障代码 P008700 (Ref to GI54.21-P-060499)

主题编号	LI54.21-P-060600
版本	1
设计组	54.21 控制单元/模块
日期	01-27-2015
有效性	型号 222，带 M276 混合动力
更改原因	补充了用于 09/14 版 DVD 的其他插件

投诉:

发动机运行不平顺。

发动机控制单元故障存储器内存储有故障 P008700。燃油泵控制单元内没有故障条目。

原因:

电动行驶模式后燃油泵的同步性丢失。

补救:

更新燃油泵控制单元 FSCU (N118) 的数据状态。

插件 4160，用于 09/14 版 DVD

插件 4161，用于 12/14 版 DVD

不必更换其他部件。

控制单元/故障代码		
控制单元	故障代码	故障文本
N3/10 - 内燃机'M276'的发动机电子设备'MED177' (ME (发动机电子设备))	P008700	系统中的燃油压力过低。 _