

## 后轴区域内发出砰砰/啪啪/嘎嘎的噪音 (Refer to GI32.22-P-058515)

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 主题编号 | LI32.22-P-058622               |
| 版本   | 2                              |
| 设计组  | 32.22 空气悬架                     |
| 日期   | 09-09-2014                     |
| 有效性  | 车型 222, 不带代码 487 (ABC), 不带 AMG |
| 更改原因 | 更新了适用情况                        |

## 投诉:

后轴区域内发出砰砰/啪啪/嘎嘎的噪音。后排乘客首先感觉到, 或者可能只有后排乘客感觉到

## 原因:

空气悬挂支柱的工作噪音传递到乘员舱中。

## 补救:

安装带新零件号的经改良的空气悬挂支柱。

| 零件              |     |     |          |    |      |     |
|-----------------|-----|-----|----------|----|------|-----|
| 零件号             | ES1 | ES2 | 名称       | 数量 | 提示   | EPC |
| A 222 320 73 13 |     |     | 左侧空气悬挂支柱 | 1  | 根据需要 | X   |
| A 222 320 74 13 |     |     | 右侧空气悬挂支柱 | 1  | 根据需要 | X   |

| 操作号/损坏代码 |                                  |    |          |      |
|----------|----------------------------------|----|----------|------|
| 操作号      | 操作内容                             | 时间 | 损坏代码     | 提示   |
| 32-8585  | 更换用于空气悬挂 (AIRMATIC) 的后部悬挂支柱 (两个) |    | 32511 36 | 根据需要 |
| 32-8580  | 更换用于空气悬挂 (AIRMATIC) 的右后悬挂支柱      |    | 32U0B 36 | 根据需要 |
| 32-8575  | 更换用于空气悬挂 (AIRMATIC) 的左后悬挂支柱      |    | 32F0B 36 | 根据需要 |

| WIS-参考            |             |                                |    |
|-------------------|-------------|--------------------------------|----|
| 文档编号              | 标题          | 提示                             | 分配 |
| AR32.22-P-1016LFB | 拆卸/安装后部悬挂支柱 | 车型 222, 不包括主动车身控制 (ABC)/代码 487 | 补救 |