

软件更新后发动机不启动 (Refer to GI54.21-P-060172)

主题编号	LI54.21-P-060269
版本	1
设计组	54.21 控制单元/模块
日期	11-26-2014
有效性	带发动机 157/277/279 的所有汽车
更改原因	

投诉:

发动机控制单元软件更新后发动机不启动，或启动过程后熄火并无法再启动。

原因:

发动机控制单元内的燃油泵未激活

补救:

通过发动机控制单元激活燃油泵。

为此通过 XENTRY Diagnostics 执行以下步骤：

1. 选择发动机控制单元
2. 控制单元匹配
3. 学习过程
4. 激活燃油泵

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
			54575 FM	