

无法打开行李箱盖 (Refer to GI54.15-P-056732)

主题编号	LI54.15-P-056827
版本	3
设计组	54.15 保险丝和继电器箱
日期	10-22-2013
有效性	车型系列 222，生产日期截至 2013 年 9 月 18 日 至少装配以下代码中的一个：881（行李箱盖遥控关闭）、883（电动关闭功能）、884（行李箱盖辅助锁）
更改原因	措施已更改

投诉:

无法打开行李箱盖。

在锁进入预锁止位置后马上发出打开命令（通过手柄盖、无线遥控钥匙等），有可能使软件进入无限循环。导致行李箱盖无法再以电动方式打开。

原因:

行李箱锁功能软件中的定时问题。

补救:

给后部 SAM 控制单元编程。

请至少使用 07/2013 版 XENTRY 并安装插件 3030 或 09/2013 版的 XENTRY 并安装插件 3033。

提示：行李箱盖可始终通过机械钥匙手动打开。

控制单元/故障代码		
控制单元	故障代码	故障文本
N10/8 - 后部信号采集及促动控制模组 (后部信号采集及促动控制模组 (SAM)) (BC_R222)	-	-

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
54-1011	进行快速测试		54590 TN	
54-0991	后部 SAM 控制单元：运行软件（快速测试后）		54590 TN	
02-5058	连接/断开蓄电池充电器		54590 TN	

WIS-参考			
文档编号	标题	提示	分配
AR54.21-P-0014Y	控制单元编程		补救

获取更多资料 微信搜索蓝领星球