

驾驶员侧的脚部空间区域有发动机噪音 或嘀嗒声 (Ref to GI46.10-P-061340)

主题编号	LI46.10-P-061413
版本	2
设计组	46.10 方向盘，套管，转向轴，转向锁
日期	07-29-2015
有效性	型号 222 型号 217
更改原因	添加了关于 DG54 其他原因的提示。

投诉:

驾驶员侧的脚部空间区域有发动机噪音或嘀嗒声。

附件	
文件	描述
Noise file.mp3	噪音 (滴答声)

原因:

成型密封件从下部转向轴 (见图) 上松开，位于转向联轴节内。

附件	
文件	描述
Profile seal.pdf	松脱的成型密封件

补救:

更换下部转向轴。

操作方法 :

1. 将汽车置于升降台上。
2. 将方向盘调到正前行驶位置并固定以防其转动。
3. 拆卸下部转向轴。
4. 安装新的下部转向轴前，对转向轴的套筒进行润滑 (润滑脂见零件列表)。
5. 反序安装新的下部转向轴。

提示 :

1. 附录 (零件概览) 中列出了维修所需的所有零件。
- 根据电子配件目录 (EPC) 订购零件 1 (螺栓)。
 - 从零件列表中订购零件 2 (下部转向轴)。

2. 维修前必须将松脱的成型密封件从转向联轴节中取出，不得重新装回。

3. 如果成型密封件不是投诉原因，则请参考 DG 54 中标题为“转速约 1000-1800 rpm 时驾驶室内可听到滴嗒声”的TIPS 文档。

零件						
零件号	ES1	ES2	名称	数量	提示	EPC
A2224602109			下部转向轴 (零件 2)	1	左舵驾驶车辆/右舵驾驶车辆 (不适用于带代码 M005 或 M274 的车辆)	
A2224602209			下部转向轴 (零件 2)	1	左舵驾驶车辆/右舵驾驶车辆 (仅用于带代码 M005 或 M274 的车辆)	
A 001 989 84 51			润滑脂/制动膏	1	补充润滑套筒	X

附件	
文件	描述
Spare parts.pdf	零件概览

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
			46211 36	转向轴/转向柱噪音

WIS-参考			
文档编号	标题	提示	分配
AR46.10-P-0621LF	更换转向指轴的防尘套		补救