

针对变速箱 722.9 上的小油痕采取的操作步骤 (Refer to GI27.55-P-058816)

主题编号	LI27.55-P-059008
版本	5
设计组	27.55 变速箱油冷却
日期	11-21-2014
有效性	带变速箱 722.9 的车辆
更改原因	调整了解决措施。

投诉:

由于可能存在微小泄漏或来自装配厂的“机油过剩”，导致在以下部件上出现细微油痕：

- 变速箱油管接口
- 变速箱油底壳
- 变矩器和变速箱外壳之间的接缝
- 变扭器壳体内部
- 辅助油泵 (代码 B03)

原因:

由于可能存在微小泄漏或来自装配厂的机油过剩

附件	
文件	描述
Beispielbilder zur möglichen geringen Undichtigkeit des Radialwellendichtrings der Primärpumpe.pdf	示例图
Example pictures of the possible small oil leakage at the sealing ring of the primary oil pump.pdf	示例图

补救:

见附录中的诊断树。

初级泵径向轴密封环的截止点：

- 722.9xx-05-469.510 (序号为 722.9xx-04-xxx.xxx 的变速箱也在截止点前)
- 722.9xx-07-738.889
- 722.9xx-10-098.850

提示：

对于 AMG 车 (变速箱型号 722.905、722.907、722.909、722.930、722.931、722.932 或 722.971)，请不要执行诊断树，创建 TIPS 案例。

附件	
文件	描述
Diagnosebaum Vorgehensweise bei geringen Ölspuren am NAG2_NAG2i.pdf	诊断树

Fault tree procedure with small oil traces at the NAG2_ NAG2i.pdf	诊断树
--	-----

操作号/损坏代码

操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
			27102 04	初级泵径向轴密封环泄漏
			27049 **	自动变速箱油无法鉴定

获取更多资料 微信搜索蓝领星球