

车型 222 和 205 外部通风口发出咔嚓声 (Ref to GI68.10-P-058662)

主题编号	LI68.10-P-058915
版本	2
设计组	68.10 仪表板
日期	05-07-2015
有效性	车型 222 和车型 205
更改原因	添加了车型系列 (BR) 205

投诉:

侧面的通风口可能发出咔嚓声。

原因:

当轴撞击到喷嘴转接设备发出咔嚓的噪音。

附件	
文件	描述
Bild1.JPG	在标记的区域涂敷润滑剂。

补救:

1. 拆除侧面通风口 (车型系列 222 ar83.10-p-4740lf 用于车型系列 205 ar83.10-p-4501/2 LW)。
2. 专用润滑剂，带有加长头 (图 2)，大面积地涂在喷嘴岔道与轴之间的间隙中 (图 1 显示车型系列 222)。

零件						
零件号	ES1	ES2	名称	数量	提示	EPC
A 000 989 35 60			专用润滑剂		使用加长头。	X

附件	
文件	描述
Bild2.JPG	选择加长头。

WIS-参考			
文档编号	标题	提示	分配
ar83.10-p-4740lf	拆卸/安装侧面通风口		补救