

车辆前轴一侧或两侧降低。(Refer to GI32.22-P-058273)

主题编号	LI32.22-P-058408
版本	2
设计组	32.22 空气悬架
日期	03-28-2014
有效性	车型 222, 带空气悬挂系统 (AIRMATIC)/代码 489
更改原因	零件号已更新。

投诉:

过夜后, 车辆前轴一侧或两侧降低超过 2 cm。

原因:

空气悬挂减震柱上方的盖板区域出现泄漏。

附件	
文件	描述
1.jpg	图 1

补救:

使用泄露检测喷雾或肥皂水检测悬挂减震柱在减震柱盖板区域的密封性。(图 1)

出现泄漏时, 更换悬挂减震柱。

零件						
零件号	ES1	ES2	名称	数量	提示	EPC
A 222 320 49 13			左侧空气悬挂减震柱	1	根据需要, 适用于 4 MATIC 车辆	X
A 222 320 50 13			右侧空气悬挂减震柱	1	根据需要, 适用于 4 MATIC 车辆	X
A 222 320 47 13			左侧空气悬挂减震柱	1	根据需要, 不适用于 4 MATIC 车辆	X
A 222 320 48 13			右侧空气悬挂减震柱	1	根据需要, 不适用于 4 MATIC 车辆	X

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
32-8562	更换空气悬挂系统(AIRMATIC)的左前悬挂减震柱		32F0A 04	根据需要
32-8562	更换空气悬挂系统(AIRMATIC)的右前悬挂减震柱		32U0A 04	根据需要
32-8070	更换空气悬挂系统(AIRMATIC)的前部(两侧)悬挂减震柱		32505 04	根据需要

WIS-参考			
文档编号	标题	提示	分配
AR32.25-P-1017LFB	拆卸/安装前部悬挂减震柱		原因

获取更多资料 微信搜索蓝领星球