
车库门遥控开关编程丢失 (Ref to GI68.05-P-058963)

主题编号	LI68.05-P-060487
版本	1
设计组	68.05 车库开门器
日期	12-25-2014
有效性	204, 205, 207, 212, 218, 166, 172, 222, 217, 231
更改原因	

投诉:

集成式车库门遥控开关 (GTO) 编程丢失

原因:

1. 按钮卡止装置 :

如果集成式车库门遥控开关识别到 3 个按钮的其中一个卡住, 则会将其停用。其他按钮/存储位置继续工作。如果按钮不再卡住, 则功能重新可用。存储故障代码 B226901。

2. 滥用保护激活 :

存在与驾驶员信号采集及促动控制模组 (SAM Fahrer) 的局域网 (LIN) 总线连接。如果集成式车库门遥控开关接收到错误的或接收不到安全代码, 则会删除该编程。国家设码保留。存储有故障代码 (FC) B226929。

补救:

1. 更换车库门遥控开关/内部后视镜。必要时请检查是否可能有客户方面的责任。

2. 如果出现一次, 则重新编程带手持式发射器的车库开门器 (GDO), 必要时重新同步。(对于带可变代码的车库门驱动装置) 多次出现时根据 XENTRY 检查 GDO。

重要!!!

创建 TIPS 案例或更换内部后视镜前必须联系 Homelink 热线。请在 TIPS 案例中链接至 Homelink 标签编号 (跟踪号)。