

仪表中偶发地提示听觉提示和/或视觉警告信息“PRE-SAFE预防性安全功能当前受限。参阅用户手册”

主题编号	LI54.70-P-061581
版本	1
设计组	54.70 车距警报器
日期	07-14-2015
有效性	车型222.157 (S400-HYBRID) 带258代码 (前进碰撞警报 (FCW) 与主动刹车控制)
更改原因	

投诉:

仪表中偶发地提示听觉提示和/或视觉警告信息“PRE-SAFE预防性安全功能当前受限。参阅用户手册”

原因:

ME (MED177) 发出的转速信号丢失。

在SG-AWF – “碰撞预防辅助”控制单元 (A90) 存储下列故障代码。

C10C800 存在“碰撞预防辅助”控制单元发出的警告信息。

U0401FB 接收到“内燃机”控制单元发出不可信数据。

补救:

升级ME (N3/10) 和PTCU (N127) 软件至最新版本。最新的XENTRY最新版本05/2015包含ME新软件 (2769026800 , 2769039501) 。

控制单元/故障代码		
控制单元	故障代码	故障文本
A90 - 控制单元'防撞辅助系统' (SG-AWF) (FCW222)	C10C800	存在一个“防撞辅助系统”控制单元警告。 _
A90 - 控制单元'防撞辅助系统' (SG-AWF) (FCW222)	U0401FB	“内燃机”控制单元接收到不可信的数据。 _

操作号/损坏代码				
操作号	操作内容	时间	损坏代码	提示
			54575 90	