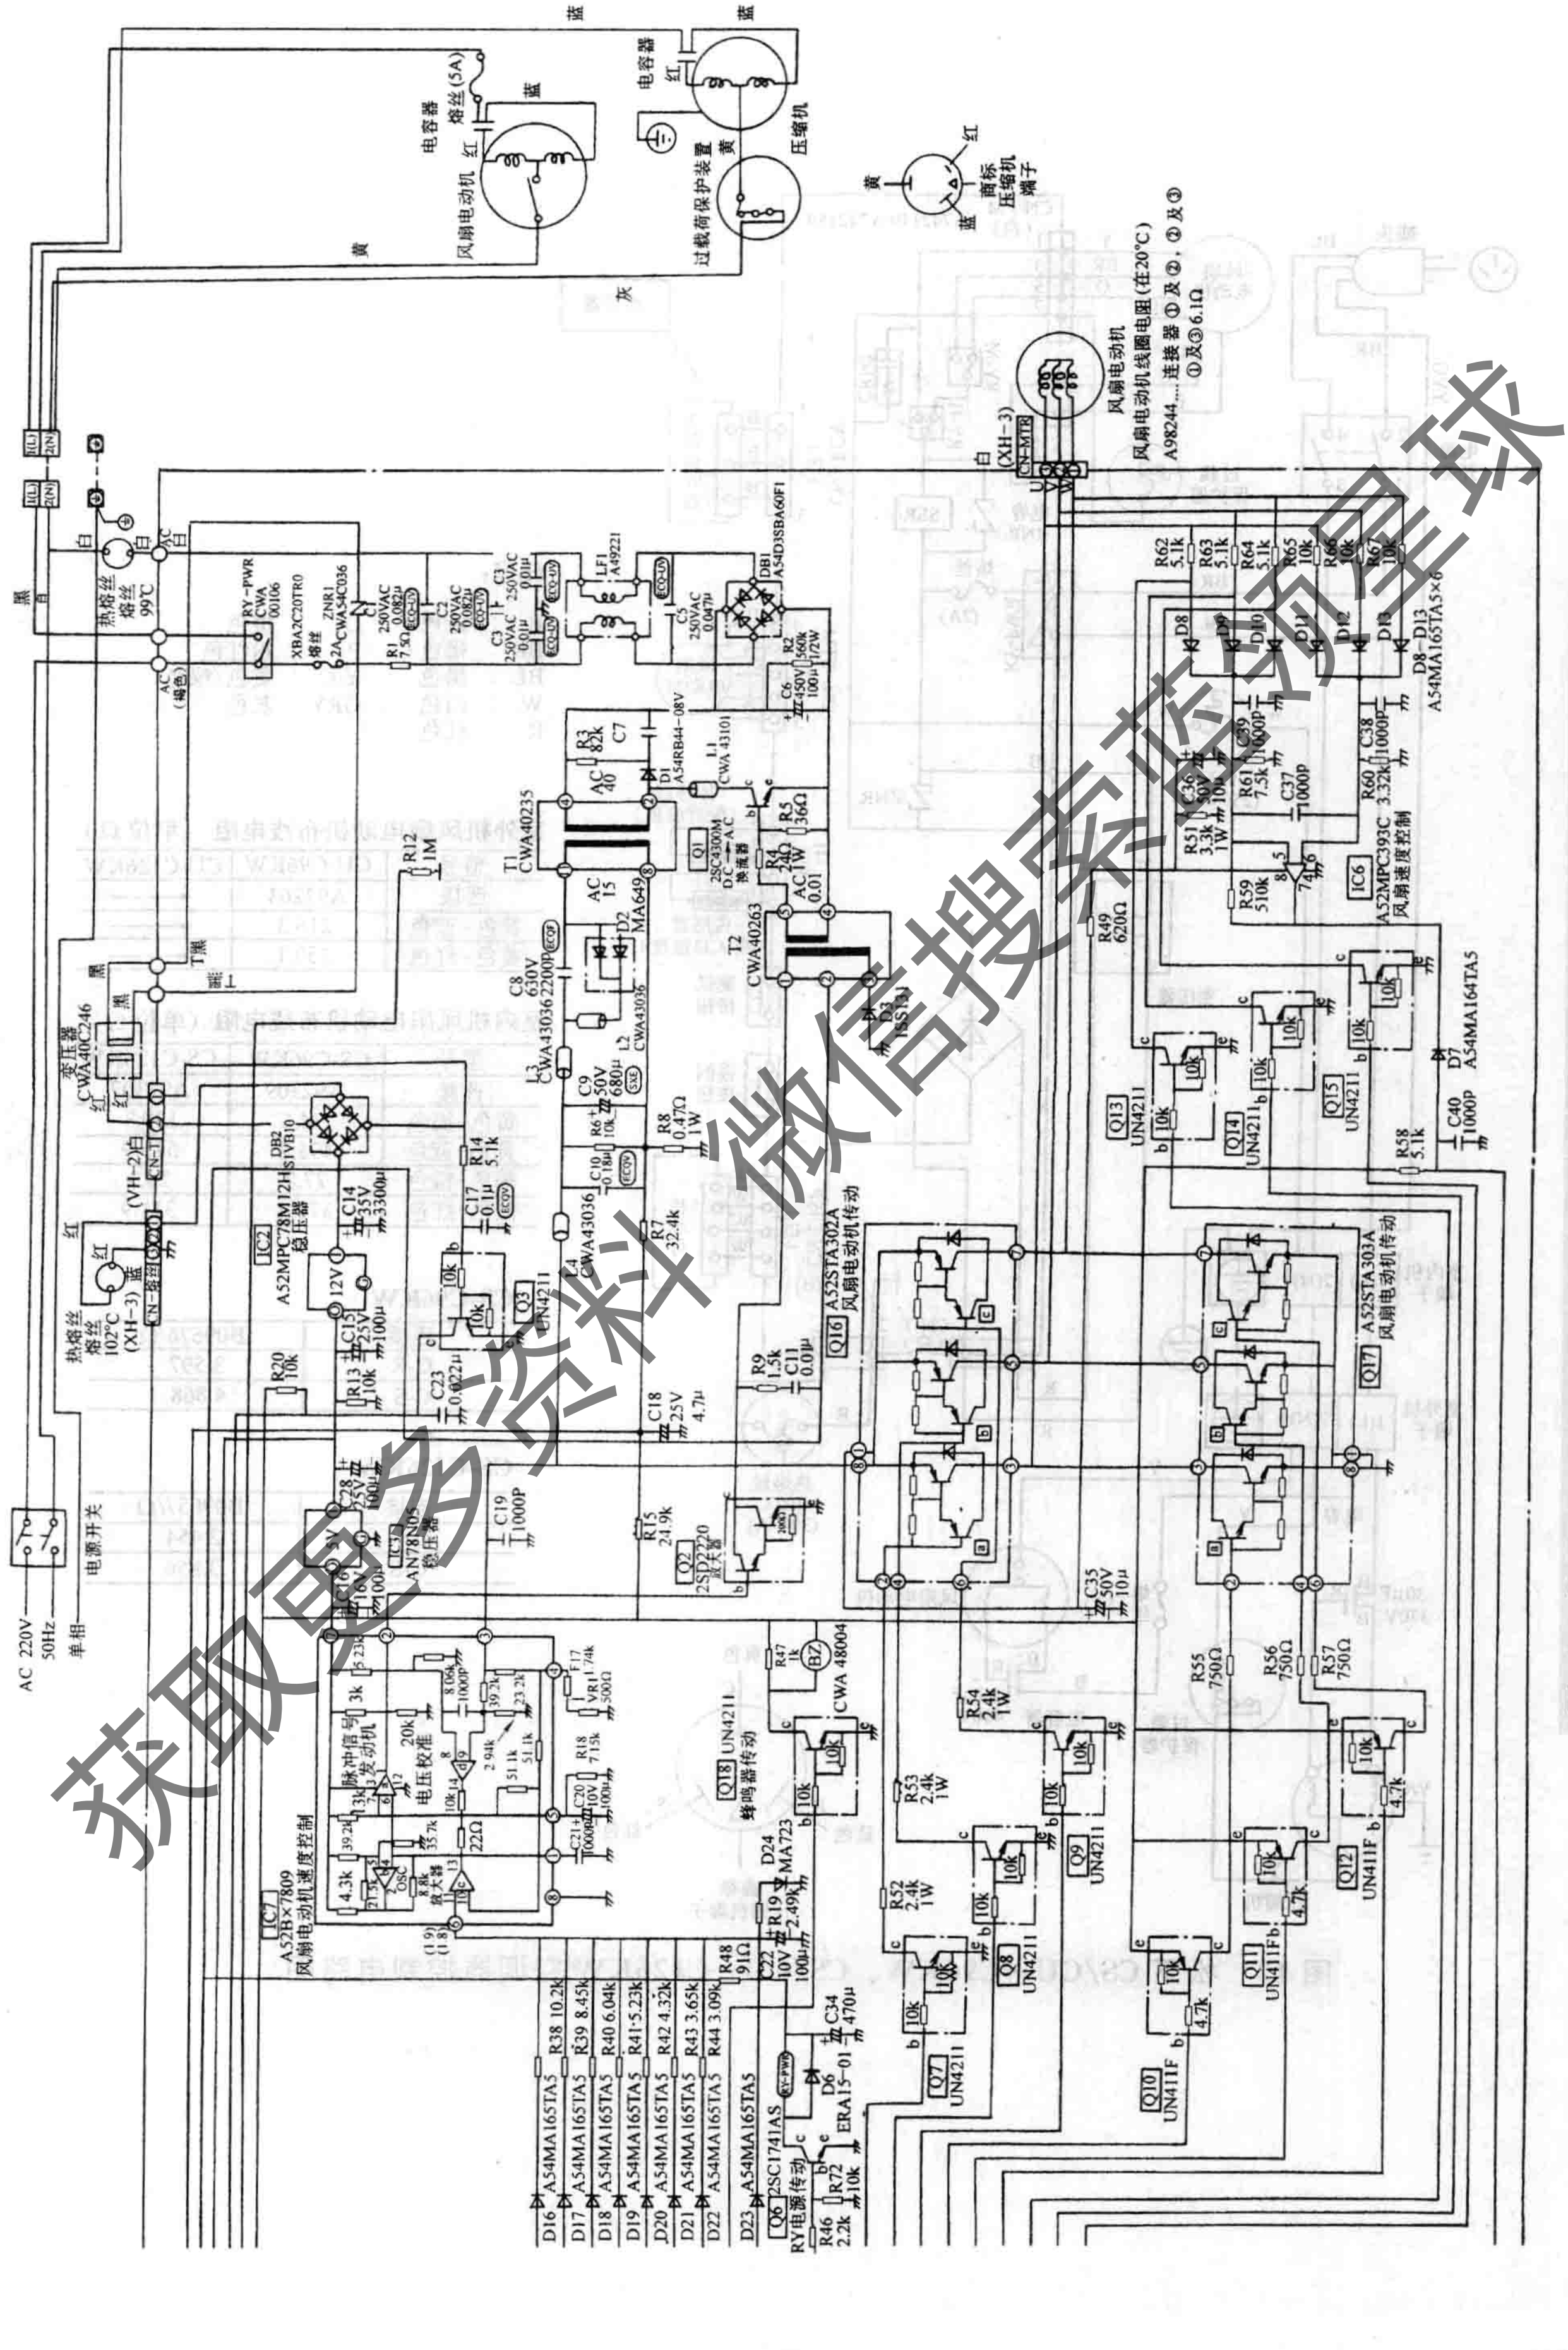
端子
AC 220V
50Hz
单相
电源开关
热熔丝
熔丝
99℃
102℃
(XH-3)
RY-PWR
CWA 00106
XBA2C20TR0
熔丝
2A
ZNR1
CWA34C036
变压器
CWA40C246
DB2
S1VB10
IC2
A52MPC78M12H
稳压器
IC3
AN78N05
稳压器
IC7
A52B×7809
风扇电动机速度控制
脉冲信号发动机
电压校准
放大器
T1
CWA40235
T2
CWA40263
Q1
2SC4300M
DC—AC
转换器
Q2
2SD2220
放大器
Q3
UN4211
Q6
2SC1741AS
RY电源(传动)
Q18
UN4211
蜂鸣器传动
BZ
CWA 48004
Q16
A52STA302A
风扇电动机传动
Q17
A52STA303A
风扇电动机传动
IC6
A52MPC393C
风扇速度控制
Q7
UN4211
Q8
UN4211
Q9
UN4211
Q10
UN411F
Q11
UN411FB
Q12
UN411F
Q13
UN4211
Q14
UN4211
Q15
UN4211
DB1
A54D3SBA60F1
LF1
A49221
D8—D13
A54MA165TA5×6
D7
A54MA164TA5
D16~D23
A54MA165TA5
D6
ERA15-01
D24
MA723
风扇电动机
电容器
熔丝(5A)
压缩机
过载荷保护装置
商标
压缩机
端子
(XH-3)
CN-MTR
风扇电动机
风扇电动机线圈电阻(在20℃)
A98244… 连接器 ①及②、②及③
①及③6.1Ω
红
蓝
黄
白
黑
灰

图 16 松下 CS—C145KW、CU—C145KW（世界）空调器微电脑控制电路图

获取更多资料微信搜索蓝领星球